

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَلَّمَكَ ١٤١٧



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی
مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ساوه

جزوه

جوشکاری برق

و سازه های فولادی

تهیه و تنظیم: مهندس شمس اله عبدالحسینی

مقدمه

از ابتدای خلقت بشر مسأله اتصال و بهم پیوستن و ضرورت دست یابی به شیوه های آسانتر برای ایجاد اتصالات مطرح بوده است. ایجاد اتصال در شکل های پیشین خود از بهم بستن شاخه های درختان و تکه های چوب و دوختن تکه های پوست حیوانات برای مصارف گوناگون آغاز شد و متناسب با تکامل نیاز های انسان، هنر اتصال و بهم پیوستن اجسام نیز رو به تکامل نهاد. پیدایش فلزات و آلیاژهای فلزی و تلاش مستمر در یافتن راه های اتصال آنها بهم موجب ابداع روش های مختلف اتصال شد که اتصال پیچ و مهره ای، اتصالات پرچی و جوشکاری شده از آن جمله اند.

تاریخچه ی جوشکاری:

جوشکاری کوره ای یا آهنگری و جوشکاری با شعله، و جوشکاری ریخته گری از نخستین روش های شناخته شده ی جوشکاری به شمار می روند.

مصری ها، یونانی ها و روسها برای جوشکاری و لحیم کاری فلزات قیمتی یا زود ذوب از نوعی مشعل ابتدایی استفاده می کردند که در آن، الکل یا مایع مشابه بعنوان سوخت بکار می رفته است.

از قرن نوزدهم که کار اختراعات و اکتشافات رونق گرفت، نوآوری و خلافت در میدان تکنولوژی جوشکاری نیز ظهور کرد و روش های مختلف جوشکاری یکی پس از دیگری ابداع گردید.

قوس الکتریکی و استفاده از خاصیت حرارتی جریان برق توسط مردی روسی به نام برنادوس کشف گردید و در سال ۱۸۷۷ توانست جوشکاری با قوس الکتریکی و الکتروود ذغالی را اختراع کند. در سال ۱۸۹۱ یک آمریکایی بنام کوفین (coffin) توانست بجای الکتروود ذغالی از الکتروود فلزی استفاده کند و این روش را به نام خود به ثبت برساند.

در آن زمان جوشکاری با الکتروود لخت فلزی بسیار دشوار بود، زیرا قوس بین الکتروود فلزی و قطعه کار بی ثبات بود و کنترل انتقال قطره ی مذاب از الکتروود به قطعه به سختی انجام می گرفت.

کشف الکتروود بصورت روپوش دار بوسیله ی یک مخترع سوئدی بنام اسکار کیلبرگ OK یا (Oskar Kyellberg) در سال ۱۹۰۵ باعث ثبات قوس و بهبود کیفیت جوش شد.

پژوهش های مختلف برای افزایش مرغوبیت و کیفیت این روش ادامه یافت و همچنان نیز ادامه دارد.

امروزه بالای ۱۰۰ روش (فرآیند) جوشکاری اختراع شده و جوشکاری را بعنوان یک شاخه ی علمی مطرح نموده است که دارای شاخه های متعددی در زمینه ی فرآیند های جوشکاری، طراحی، بازرسی، متالوژی و... می باشد و جمعیت زیادی را در این صنعت مشغول کرده است.

انواع اتصالات:

در صنعت هر سازه ی فلزی از قطعات مختلف ریخته گری شده، نوردکاری شده و ماشین کاری شده ساخته شده است و این قطعات به روش های مختلفی به همدیگر متصل گردیده اند که عبارتند از: پیچ، پرچ، خار، لحیم و جوش که روشهای فوق

را می توان بصورت ذیل دسته بندی نمود.

A : رده بندی بر حسب نوع فرآیند:

(الف) روش های مکانیکی (مانند : پیچ ، پرچ ، میخ ، پین ، کشو ، خار و ...) (ب) روش های متالورژیکی (مانند : جوشکاری ، لحیم کاری)
(ج) روش های شیمیایی (مانند : چسبهای معدنی و ...) .

B : رده بندی بر اساس نوع اتصال :

(الف) روش های اتصال موقت (مانند : پیچ ، مهره ، پین ، خار و ...) (ب) روش های اتصال نیمه موقت (مانند : پرچ ، لحیم کاری نرم و ...) (ج) روش های اتصال دائم (مانند : فرآیند های جوشکاری ، لحیم کاری سخت و اغلب چسب ها) .
اتصال موقت :

تعریف : به اتصالی گفته می شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال (مانند : پین ، پیچ ، خار) به فلز پایه و عامل اتصال آسیبی وارد نگردد .

مزیت اتصال موقت : نسبت به اتصال دائم آن است که کمترین عیب احتمالی را دارد در صورتی که در اتصال دائم نظیر جوشکاری عیوب مختلفی ایجاد می گردد .

اتصال دائم :

تعریف : به اتصالی گفته می شود که در صورت جدا نمودن عامل اتصال ، هم فلز پایه هم فلز عامل اتصال آسیب می بینند .
مزیت اتصال دائم : (۱) استحکام آن بالاتر است . (۲) امکان آب بندی وجود دارد . (۳) سریع تر انجام می شود . (۴) آماده سازی کمتری نیاز دارد . (۵) به مرور زمان عامل اتصال سست نمی شود .

جوشکاری :

تعریف : علم و هنر اتصال و ادغام مولکول های دو جسم همجنس و غیر همجنس را جوشکاری گویند که این اتصال می تواند در حالت مذاب و یا غیر مذاب ، با فشار یا بدون فشار ، با ماده ی پر کننده یا بدون ماده ی پر کننده انجام گیرد .
جوش ایده آل :

تعریف : به جوشی گفته می شود که ساختار و استحکام محل اتصال همانند فلز پایه باشد و هیچگونه عیبی در آن نباشد (یعنی اتصال دو قطعه بصورت اتصال اتمی صورت گیرد) .

جوشکاری از نظر ذوب به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می گردد :

(۱) جوشکاری غیر ذوبی (۲) جوشکاری ذوبی .

تعریف جوشکاری غیر ذوبی :

در این روش ، بدون ذوب لبه های اتصال ، عمل جوشکاری انجام می گیرد . جوشکاری غیر ذوبی به دو دسته تقسیم می گردد :

(الف) بدون استفاده از حرارت . (ب) با استفاده از حرارت .

جوشکاری غیر ذوبی بدون استفاده از حرارت :

در این روش ، قطعات در محیطی خاص توسط ضربه یا فشار به یکدیگر جوشکاری می شوند مانند : جوشکاری انفجاری ، جوشکاری التراسونیک ، جوشکاری با ضربات چکش (جوشکاری پتکه ای) .

جوشکاری غیر ذوبی با استفاده از حرارت :

در این روش قطعات تا دمای خمیری شدن حرارت داده می شوند سپس توسط فشار یا ضربه ، عمل جوشکاری انجام می گیرد
مثل : جوش آهنگری ، جوش غلنگ کاری گرم .

لحیم کاری :

تعریف : لحیم کاری يك نوع اتصال موقت می باشد و به دو دسته تقسیم می شود :

(۱) لحیم کاری نرم Soldering (۲) لحیم کاری سخت Brazing .

در لحیم کاری از يك فلز سیال با نقطه ی ذوب پایین تر از فلز پایه برای اتصال استفاده می شود . ابتدا لبه های قطعات فلزی را تا دمای بالاتر از نقطه ذوب فلز لحیم ، حرارت داده سپس فلز لحیم را اضافه می کنیم. فلز لحیم ذوب شده و در شکاف بین دو قطعه جاری می گردد و در پستی و بلندی های سطح دو فلز قرار گرفته و پس از انجماد باعث عمل اتصال می گردد. اگر نقطه ی ذوب فلز لحیم کمتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد باشد لحیم کاری نرم و اگر نقطه ی ذوب فلز لحیم بالاتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد باشد لحیم کاری سخت نامیده می شود.

جوشکاری ذوبی :

تعریف : در این روش با استفاده از حرارت ، لبه های اتصال ذوب شده و سپس با استفاده از ماده ی کمکی یا بدون آن عمل جوشکاری انجام می گردد ، مانند جوشکاری گاز (O.F.W) که از حرارت حاصل از سوختن يك گاز سوختنی مانند استیلن با گاز عامل سوختن (اکسیژن) لبه های کار به دمای ذوب رسیده (با ماده ی پر کننده یا بدون ماده ی پر کننده) و در هم ادغام می گردند و پس از منجمد شدن عمل جوشکاری انجام می شود . و یا مثل جوشکاری با قوس الکتریکی نظیر جوشکاری برق (جوشکاری قوس الکتریکی دستی) (SMAW_MMAW) ، جوش تیگ یا (TIG) « (GTAW) ، جوش زیر پودری (SAW) ، جوش میگ مگ (Mig/Mag) « (GMAW) ، جوش پلاسما (P.W) .
برای ذوب کردن لبه های مورد اتصال از انرژی های مختلفی استفاده می گردد ، مانند :

- ۱) انرژی شیمیایی : مانند جوشکاری با شعله ی گاز ، جوشکاری ترمیت (واکنش بین پودر آلومینیوم و اکسید آهن) .
- ۲) انرژی الکتریکی : مانند جوشکاری با قوس الکتریکی (الکتروود دستی ، قوس با گاز محافظ و جوشکاری مقاومتی و...).
- ۳) انرژی مکانیکی : که می تواند در اثر فشار ، ضربه یا مالش تولید شود مانند جوشکاری پتکه ای ، جوشکاری اصطکاکی .
- ۴) انرژی تشعشعی : مانند جوشکاری پرتوی الکترونی و جوشکاری لیزر .

قوس الکتریکی :

قوس الکتریکی منبع حرارتی مناسبی برای مهم ترین فرآیند های جوشکاری است و می توان آنرا با شدت حرارت زیاد تولید کرد. علاوه بر ایجاد منبع حرارت ، اگر لازم باشد می توان انتقال فلز مذاب از الکتروود به محل جوش را نیز انجام داد .
تعریف قوس الکتریکی :

خالی شدن مداوم بار الکتریکی بین دو الکتروود یا بین الکتروود و قطعه کار در میان گاز یونیزه شده (پلاسما) قوس الکتریکی نام دارد. این ناحیه را می توان به سه قسمت تقسیم کرد : قسمت میانی که يك شیب یکسان و یکنواخت پتانسیل در آن وجود دارد که ستون قوس نام دارد و دو ناحیه نزدیک به الکتروود و قطعه کار به نام آند (+) و کاتد (-) شناخته می شود.

درجه حرارت و قطر ستون قوس به شدت جریانی که از آن عبور می کند بستگی دارد پس هرچه قطر ستون قوس کمتر باشد تمرکز حرارتی آن قوس بیشتر در نتیجه قوس داغتر می باشد .

به زبان ساده تر، چنانچه قطب های مثبت و منفی يك منبع انرژی الکتریکی را با هم تماس داده و سپس با فاصله ی کمی از یکدیگر قرار دهیم در اثر اختلاف پتانسیل موجود میان آنها جرقه هایی ایجاد می شود این جرقه ها موجب یونیزه شدن آتمسفر بین دو قطب و عبور الکترون ها از فاصله ی هوایی میان دو قطب می شود. ادامه ی جرقه ها و بهم پیوستن آنها در فضایی یونیزه شده ، موجب تشکیل قوس الکتریکی می شود ، با وجود یونیزه شدن فضای بین الکتروود و کار باز هم مقاومت الکتریکی زیادی در این منطقه وجود دارد و همین مقاومت سبب تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی می شود و حرارت زیادی در حدود ۵۰۰۰ الي ۷۰۰۰ درجه سانتیگراد ایجاد می شود که می تواند در مدت زمان کوتاهی فلزات را به دمای ذوب و یونیزاسیون برساند.

عوامل مؤثر در برقراری و تشکیل قوس الکتریکی و ایجاد حرارت عبارتند از :

اختلاف پتانسیل دو سر قطب ، شدت جریان و مقاومت الکتریکی بین دو قطب که به آنها می پردازیم .

 
تئوری الکتریسیته :

جریان الکتریکی یا جریان الکتریسته یا (I) به حرکت جهت دار الکترون ها در يك هادی گفته می شود که برای به حرکت در آمدن الکترون ها (الکترون های لایه ی آخر اتم های هادی) در درون هادی ، فشار الکتریکی لازم است و در صورتی که اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد ، جریان نیز وجود دارد .

حرکت الکترون ها را می توان با جریان آب در سیستم لوله کشی مقایسه نمود . برای جریان یافتن آب در يك مدار باید اختلاف ارتفاع بین منبع و شیر آب وجود داشته باشد که برای این کار منبع آب را در ارتفاع بالا قرار می دهد.

ولتاژ یا اختلاف پتانسیل یا (V) :


تعریف : در يك مدار الکتریکی برای به حرکت در آوردن الکترون ها باید اختلاف پتانسیل یا ولتاژ وجود داشته باشد ، بنابراین عامل به حرکت در آمدن الکترون ها ، ولتاژ نام دارد که آنرا با (V) نشان می دهند (واحد اختلاف پتانسیل) و وسیله ای که مقدار آنرا نشان می دهد ولتметр می باشد.



آمپر یا شدت جریان (A) :

تعریف : تعداد الکترون هایی است که در واحد های زمان از يك نقطه از مدار عبور می نماید را آمپر می نامند. واحد شدت جریان (I) ، آمپر می باشد که با (A) نشان می دهند و مقدار يك آمپر عبارت است از عبور ۶.۲۸×۱۰^{۱۸} الکترون که در يك ثانیه از يك نقطه مدار می گذرد . سرعت حرکت الکترون ها برابر سرعت نور است .

 وسيله ای که شدت جریآنرا اندازه گیری می کند آمپر متر می باشد و آنرا با علامت انحصاری بصورت زیر نشان می دهند.



مقاومت (R) :

تعریف : حرکت الکترون ها در اثر برخورد اتم ها با یکدیگر کند تر می شود ، مخالفت هادی در برابر حرکت الکترون ها را مقاومت می نامند و با حروف R نشان می دهند ، مقاومت هادیها بسیار متفاوت بوده و بستگی به ابعاد هادی و ساختمان

داخل آن دارد مقاومت هادي نسبت مستقيم با طول هادي (L) و نسبت معكوس با سطح مقطع (S) آن دارد $R=FL/S$ (واحد مقاومت الكتريكي اهم مي باشد) (Ω) و وسيله اي كه آنرا اندازه گيري مي كند به نام اهم متر معروف است .

قوانين اساسي در برق :

قانون اهم :

تعريف : نسبت بين كميت جريان ، ولتاژ و مقاومت ، توسط قانون اهم بيان مي شود.

ولتاژ (V) بر حسب ولت v . جريان الكتريكي (I) بر حسب آمپر A و مقاومت (R) بر حسب اهم Ω

$$V=I.R$$

$$I=V/R$$

$$R=V/I$$

مثال : ولتاژ قوس الكتريكي برابر ۲۴ ولت و جريان عبوري آن ۱۲۰ آمپر مي باشد . ميزان مقاومت قوس را محاسبه كنيد؟

ولتاژ مدار باز بسته :

ولتاژ مدار باز: وقتي دستگاه جوشكاري روشن بوده ولي عمل جوشكاري انجام نشود مدار باز گفته مي شود ، به اختلاف پتانسيل خروجي دستگاه كه در بالاترين حد ممكن مي باشد ، ولتاژ مدار باز گفته مي شود (ولتметр بيشتريين ولتاژ و آمپرمتر كمترين آمپر را نشان مي دهد) بالا بودن ولتاژ مدار باز باعث برقراري آسان و سريعتر قوس الكتريكي مي گردد ولي ولتاژ مدار باز دستگاه هاي جوشكاري در حدي است كه خطر برق گرفتگي براي جوشكار وجود نداشته باشد .

ولتاژ مدار بسته در حالت اتصال کوتاه :

وقتي دستگاه روشن باشد در اثر بر خورد نوك الكتروود با سطح كار (وچسبیدن الكتروود به قطعه كار) ولتاژ سريعاً افت نموده و تقريباً صفر مي شود و آمپر به بالا ترين حد خود مي رسد. به اين عمل اتصال کوتاه گفته مي شود كه اگر براي مدتي ادامه يابد امكان آسيب ديدن سيم پيچ ها و مدارات داخلي دستگاه وجود دارد.

ولتاژ مدار بسته در حالت قوس (ولتاژ قوس) :

وقتي قوس الكتريكي برقرار مي شود به ولتاژ بين نوك الكتروود و سطح كار ولتاژ قوس گفته مي شود مقدار ولتاژ قوس به نوع فرايند ، ميزان آمپر ، جنس الكتروود و نوع گاز محافظ ، نوع روپوش و اندازه طول قوس بستگی دارد و بين ۱۰ تا ۴۴ ولت در فرايند هاي قوس الكتريكي دستي در نوسان مي باشد.

فرمول ولتاژ قوسدر جوشكاري قوس الكتريكي دستي ($V = 20 + 0.04I$) .

ولتاژ در آمپر هاي بالاي ۶۰۰ ثابت مي ماند و برابر ۴۴ ولت مي باشد.

مقاومت الكتريكي در قوس :

در يك مدار جوشكاري، كابل هاي انبر و اتصال هاديهاي خوبي هستند. انبر جوشكاري نيز به راحتی جريانرا از خود عبور مي دهد. مغز فلزي الكترود هم مقاومت زيادي ندارد ولي فاصله الكترود و كار داراي مقاومت زيادي است، هر قدر فاصله الكترود زياد تر باشد مقاومت اين قسمت از مدار افزايش مي يابد و با كم شدن فاصله ي الكترود با كار از مقاومت هم كاسته مي شود.

گرمای زياد قوس (برخورد الكترونها با مولكولهاي هوا) موجب مي شود كه اتمسفر بين الكترود و كار وهمچنين گاز هاي توليد شده به وسيله ي روپوش الكترود يونيزه شود (در قوس، يونها همه مثبت هستند) و مقاومت الكتريكي قوس كاهش يابد. فاصله بين الكترود و قطعه كار مورد جوشكاري را طول قوس گويند كه معمولاً به اندازه قطر مغزي الكترود بايد باشد پس مي توان گفت طول قوس هاي کوتاه مقاومت كم تري دارند و طول قوس هاي بلند داراي مقاومت بيشتري مي باشند.

مقاومت قوس باعث تبديل انرژي الكتريكي به حرارتي مي شود ولي مقاومت ساير قسمت هاي مدار بايد در حد مينييم باشد چنانچه محل اتصال كابل جوشكاري به دستگاه و انبر جوشكاري و غيره محكم نباشد (كه باعث داغ شدن انبر مي شود و بايد آنرا برطرف كرد) يا طول كابل جوشكاري زياد باشد يا از كابل هاي كم قطر استفاده شود، بعلت وجود مقاومت در مدار، افت ولتاژ پيش مي آيد كه موجب بروز اختلال در كار جوشكاري خواهد شد.

حرارت ايجاد شده توسط جريان الكتريسيته در هاديها از فرمول زير محاسبه مي شود.

$$Q=kRI^2t$$

منحني ولت و آمپر در قوس الكتريكي :

قوس يك مقاومت غير عادي است يعني تا ۷۰-۸۰ آمپر از قانون اهم پيروي نمي كند و با افزايش آمپر مقاومت قوس كم مي شود ولي در آمپر هاي بالا تر از قانون اهم پيروي نموده و مقاومت قوس ثابت بوده و با افزايش آمپر ولتاژ نيز افزايش مي يابد.

منحني ولت-آمپر دستگاه هاي جوشكاري :

دو نوع نمودار ولت-آمپر در دستگاه هاي جوشكاري بكار مي رود.

الف) نمودار ولت-آمپر نزولي يا جريان ثابت (C.C):

ب) نمودار ولت آمپر از نوع ولتاژ ثابت (C.V):

نمودار ولت آمپر در دستگاه های قوس الکتریکی دستی و جوشکاری تیگ و پلاسما از نوع نزولی می باشند در این دستگاه ها با تغییرات طول قوس توسط جوشکاری ، مقاومت قوس تغییر نموده و باعث نوسانات در ولتاژ و آمپر می گردد. در نمودار فوق تغییرات آمپر با نوسانات کم طول قوس بسیار شدید است و باعث می گردد با تغییرات طول قوس قدرت قوس کم و زیاد شود برای رفع این مشکل دستگاه های جدید مجهز به حسگر آمپر می باشند که وقتی آمپر را روی مقداری خاص تنظیم نماییم در هنگام جوشکاری با تغییرات طول قوس حسگر جلوی نوسانات آمپر را گرفته و مقدار آمپر تقریباً ثابت می ماند.

با اداق منحنی ولت - آمپر قوس و منحنی ولت آمپر دستگاه (نزولی و یا ولتاژ ثابت) محدوده کاری قوس مشخص می گردد .

نمودار ولت - آمپر از نوع ولتاژ ثابت : (مطالعه آزاد)

دستگاه های جوشکاری زیر پودری (SAW) ، جوشکاری میگ / مگ ، فلاکس کورد (FCAW) از نوع ولتاژ ثابت می باشند در این دستگاه ها تغییرات طول قوس سریعاً جبران شده و قوس اثر خود تنظیمی دارد در این دستگاه ها ولتاژ از روی دستگاه تنظیم شده و مقدار آمپر به سرعت تغذیه سیم بستگی دارد . با افزایش سرعت سیم ، آمپر زیاد شده و با کاهش آن آمپر کم می شود .

فرمول ولتاژ قوس در قوس الکتریکی دستی $V=20+0.04I$

فرمول ولتاژ در جوشکاری TiG $V=10+0.04I$

فرمول ولتاژ در جوشکاری MIG/MAG $V=14+0.05I$

(ولتاژ در آمپرهای بالای ۶۰۰ ثابت می ماند و برابر ۴۴ ولت می باشد.)

نحوه ی برقراری قوس الکتریکی :

مرحله ی اول : دستگاه روشن بوده و اختلاف پتانسیل مدار باز بین نوک الکتروود و سطح کار وجود دارد ولی بعلت مقاومت زیاد فضای بین الکتروود و سطح کار جریانی از مدار عبور نمی کند.

مرحله ی دوم : الکتروود به سطح قطعه کار حرکت نموده و با سطح کار تماس می یابد ، در این حالت اتصال کوتاه در مدار صورت گرفته و آمپر زیادی در حال عبور در نقطه تماس می باشد .

مرحله ی سوم : وقتی نوک الکتروود از سطح کار به عقب کشیده می شود الکترون هایی که در حال عبور می باشند به اتم و ملکول های گازی برخورد نموده و باعث یونیزه شدن گاز رسانا شده و به خاطر اختلاف پتانسیل موجود ، عبور جریان الکتریکی امکان پذیر شده و قوس الکتریکی تشکیل می گردد در ادامه ، گاز های بیشتری در اثر حرارت و برخورد الکترون ها یونیزه شده تا به یک حالت پایدار برای حل جریان الکتریکی تنظیم شده برسد .

مرحله ی چهارم : مواد وگاز های یونیزه شده با بار مثبت به سمت قطب منفی جذب شده و به سطح کاتد برخورد نموده و الکترونها که دارای بار منفی می باشند به طرف قطب مثبت رفته و به آن برخورد می نمایند.

انواع روشهای ایجاد قوس الکتریکی :

برای یونیزه کردن محیط گازی و تشکیل قوس الکتریکی از روش های زیر استفاده می گردد :

- (۱) روش تماس مستقیم الکتروود با سطح کار. (۲) استفاده از آمپر بالا در لحظه ی شروع قوس (Hot start)
- (۳) استفاده از ولتاژ بالا و فرکانس بالا. (۴) استفاده از قوس کمکی (پیلوت).

روش تماسی:

در جوشکاری قوس الکتریکی دستی میگ و مگ و زیر پودری یا در (tig) با برخورد نوك الکتروود با سطح کار ، قوس الکتریکی روشن می گردد که در روش قوس الکتریکی به دو صورت نوك زدن و روش کبریتی قوس را روشن می کنند . در روش کبریتی الکتروود را تحت زاویه ۷۰ الی ۸۰ درجه نسبت به سطح قطعه کار گرفته و مانند کبریت روی سطح قطعه کار می کشیم (در حدود ۲ الی ۱ سانتیمتر) و در انتها الکتروود را از سطح قطعه کار جدا می کنیم (به اندازه قطر مغزی الکتروود) این حالت روش مناسبی برای افراد مبتدی و تازه کار می باشد چرا که در این روش الکتروود روی سطح کار کشیده شده و با زدن جرقه های متوالی الکتروود به اصطلاح گرم و با جدا کردن الکتروود با سطح کار ، قوس تشکیل می شود در این روش احتمال چسبیدن الکتروود به قطعه کار کم می باشد . اما در روش نوك زدن الکتروود را با ضربه ای به قطعه کار می زنیم و سریع از قطعه کار جدا می کنیم و قوس تشکیل می شود این روش ، روش سریع و بدون عیب و مخصوص افراد ماهرتر می باشد .

روش استفاده از آمپر بالا :

در این روش در زمان برقراری قوس در کسری از ثانیه در حدود ۱/۵ تا ۲ برابر آمپر تنظیم شده جریان وارد مدار می شود که باعث می شود قوس سریعاً تشکیل شود ، پس از برقراری قوس آمپر به مقدار مینیمم اولیه بر می گردد.

روش ولتاژ بالا ، فرکانس بالا (HF.Hv) :

ولتاژ بالا وقتی به يك محیط گازی اعمال شود باعث شکسته شدن مولکول ها و یونیزه شدن اتم ها می گردد در نتیجه محیط رسانا شده و برقراری قوس امکانپذیر می شود . میزان ولتاژ لازم بستگی به نوع گاز مصرفی و فاصله بین الکتروود و سطح کار دارد . ولتاژ بالا خطر برق گرفتگی برای جوشکار دارد و احتمال مرگ بر اثر تماس با ولتاژ بالا وجود دارد ، برای رفع این مشکل فرکانس جریان ولتاژ بالا را افزایش می دهند در فرکانس های بالا جریان الکتریکی از سطوح جانبی (پوست) عبور می نماید . بنابراین جریان با ولتاژ و فرکانس بالا خطری برای جوشکار ندارد. میزان فرکانس بالای 5 MHZ می باشد که از این روش بیشتر برای جوشکاری TIG استفاده می گردد در این روش الکتروود با قطعه کار تماس نداشته و فاصله هوایی در اثر ولتاژ بالا یونیزه شده و قوس تشکیل می گردد . سیستم HF تولید نویز الکتریکی می نماید که باعث مختل شدن عملکرد دستگاه های کامپیوتری CNC و..... می گردد .

دو نوع جریان های الکتریکی وجود دارد : (1) جریان مستقیم (DC) یا ___ یا (Direct current) .
(2) جریان متناوب یا ~ (AC) یا (Alternative current) .

جریان مستقیم :

تعریف : در جریان مستقیم الکترون ها همیشه در يك جهت حرکت نموده یعنی از قطب منفي به طرف قطب مثبت حرکت مي نماید بنابراین جاي قطب مثبت و منفي عوض نمي شود .

جریان متناوب :

تعریف : در جریان متناوب الکترون ها همیشه در يك جهت حرکت نمي کنند بلکه در ابتدا در يك جهت حرکت نموده و در لحظه بعدي جهت حرکت الکترون ها عكس حالت قبل مي گردد . بنابراین در جریان متناوب جهت جریان دائماً عوض مي گردد و جاي قطب مثبت و منفي جابجا مي شود به اين صورت که در ابتدا جريان الکتریکی در نیم سیکل مثبت به حداکثر مقدار می رسد سپس صفر می شود و در مرحله بعد در نیم سیکل منفي به حداکثر خود می رسد (که به این دوره ، یک سیکل کامل گفته می شود) و این روند ادامه پیدا می کند . در جريان متناوب وقتي جريان الکتریکی به صفر مي رسد ، در واقع قوس الکتریکی خاموش مي شود که باید با تدابیر خاصی این مشکل را در جوشکاری رفع نمود .

فرکانس :

همانطور که گفته شد به يك نیم سیکل مثبت و منفي يك سیکل کامل مي گویند . و به هر سیکل بر ثانیه ، هرتس HZ گفته مي شود. هر چه تعداد سیکل ها بر ثانیه بیشتر باشد ، فرکانس آن بیشتر است. فرکانس برق توليدي در ایران HZ ۵۰ مي باشد.

اصول فرآیند جوشکاری با قوس الکتریکی دستی SMAW-MMAW :

امروزه جوشکاری SMAW بیشترین مورد استفاده در میان سایر فرآیند های جوشکاری قوسي را دارا مي باشد . در این فرآیند از گرمای قوس برای ذوب فلز پایه و الکتروود روپوشدار استفاده مي شود فرآیند SMAW شامل منبع نیرو (دستگاه جوشکاری) کابل های جوشکاری ، انبر الکتروود گیر و انبر اتصال مي باشد . از دو کابلي که به دستگاه متصل مي گردد یکی به انبر اتصال و دیگری به انبر الکتروود گیر نصب مي گردد . با برقراري قوس الکتریکی بین نوک الکتروود و سطح کار، جوشکاری شروع شده و حرارت شدید قوس الکتریکی ، نوک الکتروود و سطح کار را که در مجاورت قوس قرار دارد ذوب مي نماید به محظ برقراري قوس ، نوک الکتروود ذوب شده و قطرات مذاب به سمت حوضچه ي جوش منتقل مي شوند. انرژی الکتریکی باید به اندازه کافی زیاد بوده تا بتواند فلز پایه و الکتروود را ذوب نماید. طول قوس مناسب برای پایداری قوس و انتقال مناسب قطرات مذاب به حوضچه جوش ضروري مي باشد . عمل محافظت حوضچه ی جوش ، قوس و منطقه ی حرارت دیده ی اطراف جوش توسط گاز و سرپاره ی حاصل از سوختن روپوش الکتروود صورت مي گیرد.
در جوشکاری با قوس الکتریکی دستی از دو جريان متناوب (AC) و جريان مستقیم (DC) مي توان استفاده نمود .

انتخاب نوع جریان مصرفی به عوامل مختلفی از جمله نوع روپوش الكترود، ضخامت قطعه كار و غيره بستگی دارد.

جریان مستقیم (DC) :

جریان مستقیم بصورت گسترده ای در این فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد که مزایا و معایبی دارد.

- ۱) امکان جوشکاری با آمپر های کم وجود دارد. ۲) خطر شوک الكتریکی کمتر است.
- ۳) قوس الكتریکی راحت تر تشکیل شده و پایدار تر است. ۴) قوس آرامتر بوده و پاشش ذرات کمتر است. ۵) امکان استفاده از انواع الكترود ها وجود دارد. ۶) امکان تغییر قطب وجود دارد.
- معایب جریان مستقیم عبارتند از : ۱) در يك ظرفیت معین دستگاه های فوق به مراتب گرانتز از دستگاه های جریان متناوب می باشند . ۲) حجم و وزن آنها بیشتر و سنگینتر است ۳) هزینه نگهداری و تعمیرات دستگاه های فوق بیشتر است .
- ۴) ضریب بهره ی الكتریکی دستگاه های فوق در حدود ۷۰ الي ۷۵ درصد می باشد. ۵) در جریان مستقیم ، امکان وزش قوس وجود دارد .

جریان متناوب(AC):

- ۱) در ظرفیت معین جریان دستگاه های فوق به مراتب ارزانتر می باشند . ۲) هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه های متناوب کمتر است. ۳) ضریب بهره الكتریکی آن بیشتر است. ۴) امکان وزش قوس وجود ندارد. ۵) حرارت در الكترود و قطعه كار بطور مساوی تقسیم می شود.
- معایب جریان متناوب : ۱) امکان تعیین قطب وجود ندارد. ۲) انواع الكترود را نمی توان جوشکاری کرد.

قطب الكترود :

در جوشکاری با قوس الكتریکی می توان از جریان متناوب AC یا جریان یکنواخت DC استفاده کرد. با استفاده از جریان DC ما از دو نوع قطب می توانیم استفاده کنیم ، یکی قطب مستقیم و دیگری قطب معکوس . اگر الكترود منفی و قطعه كار مثبت باشد جوشکاری با قطب مستقیم نامیده می شود و به اختصار بصورت (DCSP) یا (DCEN) نوشته می شود در این حالت الكترونها از نوک الكترود به سمت قطعه كار پرتاب و یونهای مثبت از قطعه كار به سمت نوک الكترود در حرکتند . بعلت بمباران شدن سطح كار به وسیله ی الكترونها شدت گرما در محل ذوب بیشتر است . در این حالت $\frac{2}{3}$ گرما در محل ذوب (قطعه كار) (سمت مثبت) و $\frac{1}{3}$ در الكترود (سمت منفی) توزیع می شود. در این قطب ، سرعت ذوب الكترود کمتر ، نفوذ بیشتر و عرض حوضچه ی جوش کمتر است .

در حالت دیگر الکتروود مثبت و قطعه کار منفی می باشد که جوشکاری با قطب معکوس نامیده می شود و به اختصار بصورت (DCRP) یا (DCEP) نوشته می شود . در این حالت ، الکتروونها از قطعه کار به الکتروود (و یونهای مثبت به سمت قطعه کار) می روند و باعث می شود گرما بیشتر در الکتروود توضیح شود ، لذا سرعت ذوب الکتروود بیشتر (در حدود ۴۰٪ بیشتر) و نفوذ جوش کمتر می شود و جوش پهنتر از حالت قبل خواهد بود . برای جوشکاری هایی که سرعت جوشکاری در اولویت است و همچنین الکتروودهایی که دارای روپوش دیر ذوب هستند ، از قطب معکوس استفاده می کنیم .

یکی دیگر از ویژگی های قطب معکوس عمل تمیز کاری است . به دلیل حرکت الکتروونها از کار و برخورد یونهای مثبت از الکتروود به قطعه کار، در محل تشکیل قوس ، شکستن لایه های اکسید صورت می گیرد ، از این روش درجوشکاری فلزاتی که لایه اکسیدی دارند به نحو مطلوب استفاده می شود ، مانند آلومینیوم .

در جوشکاری با برق متناوب AC بعلا تغییر جهت جریان الکتروود ، به تناوب نیم سیکل منفی و نیم سیکل بعد ، مثبت است . پس می توان گفت ۱/۲ حرارت در کار و ۱/۲ حرارت در الکتروود توزیع شده و عمل تمیز کاری قوس در نیم سیکلی که الکتروود مثبت است ، صورت می گیرد .

انحراف قوس (وزش قوس) Arc blow :

در اطراف هر هادی که از آن جریان الکتریسته عبور می نماید ، یک میدان مغناطیسی بصورت متحد المركز وجود دارد (دایره های متوالی عمود بر مسیر عبور جریان برق) این میدان مغناطیسی را می توان با عبور هادی جریان از میان کاغذ و پاشیدن براده بر روی کاغذ مشاهده نمود . در جوشکاری نیز این میدان اطراف الکتروود ، کابل و درمسیر عبور جریان در داخل قطعه نیز بوجود می آید . هنگامیکه این حوزه ی مغناطیسی نا متعادل باشد ، قوس به طرفی که تمرکز حوزه بیشتر است ، منحرف می شود که این انحراف را وزش قوس گویند .

در اثر وزش قوس ، فلز پایه به خوبی ذوب نشده و الکتروود بصورت یکطرفه می سوزد و باعث ایجاد خوردگی در کنار جوش و حبس گل جوش و پاشش جرقه ی زیاد می گردد .

عوامل موثر در ایجاد وزش قوس :

فولادهای فریتی ، مواد فرو مغناطیس می باشند ، در نتیجه میدانهای مغناطیسی جذب فولاد می شوند .

مسیر انحراف و شدت انحراف قوس در اثر میدان های مغناطیسی پیچیده بوده و غیر قابل پیش بینی می باشد ولی یکسری قوانین بر آن تأثیر گذار است که به شرح آن پرداخته می شود :

- ۱) انحراف قوس الکتریکی در جهت زاویه الکتروود بیشتر دیده می شود .
- ۲) قوس الکتریکی در اتصالات سپری یا لب روی هم به سمت قطعه ی ضخیم تر کشیده می شود .
- ۳) در ابتدا و انتهای مسیر جوشکاری ، قوس به طرف قطعه کار منحرف می گردد (به خاطر تماایل میدان مغناطیسی برای جذب در فولاد) .

۴) در صورت نزدیک بودن انبر اتصال به محل جوشکاری ، قوس به طرف انبر اتصال منحرف می گردد .

۵) ایجاد وزش قوس در طول قوس بلند تر ، بیشتر است .

۶) وزش قوس در جریان مستقیم بوجود می آید و در جریان متناوب بسیار ضعیف است .
۷) در جوشکاری پاس اول در جوش گوشه ای یا پاس اول جوشهای نفوذی ، قوس به سمت فلز جوش منحرف می گردد.

راه های جلوگیری از وزش قوس و کاهش آن :

۱.) کاهش طول قوس .

۲.) کاهش شدت جریان.

۳.) تغییر دادن محل اتصال کابل به قطعه کار (هر چند ممکن است دورتر از محل جوشکاری باشد) .

۴.) در صورت امکان پیچیدن کابل اتصال به اطراف کار تا حوزه ی مغناطیسی جدیدی ایجاد کند و این حوزه ، اثر حوزه مغناطیسی قبل را خنثی نماید .

۵.) استفاده از جریان متناوب بجای جریان مستقیم .

۶.) تغییر زاویه ی الکتروود.

۷.) افزایش موادی به روکش الکتروود جهت ثبات و پایداری قوس مانند (TiO_2) دی اکسید تیتانیم .

۸.) استفاده از یک قطعه ی کمکی مانند مس در پشت قطعه ی مورد جوشکاری .

انواع دستگاه های مورد استفاده ی جوشکاری :

۱) میدلها ، شامل : الف) ترانس ها (ترانسفورماتورها). ب) رکتیفایرها یا یکسوکننده ها . ج) اینورترور.

۲) مولدها ، شامل : الف) موتورژنراتورهای احتراقی (بنزینی/گازوئیلی). ب) موتور ژنراتور الکتریکی ، که به دینام مشهورند .

ترانسفورماتور :

ترانسفورماتورها وسیله ای برای کاهش یا افزایش ولتاژ می باشند بنابراین ترانس ها افزایشده یا کاهشده ی ولتاژ می باشند که ترانسهای جوشکاری از نوع کاهشده (کاهشده ی ولتاژ) می باشند .

 
میزان آمپر خروجی ترانس ها بستگی به طراحی ترانس دارد . ترانس های جوشکاری ولتاژ برق شهر (220v) را تا زیر (100v) کاهش داده و آمپر را افزایش می دهند . علت این مسئله آن است که ولتاژ قوس الکتریکی به نوع فرایند جوشکاری بین ۱۰ تا ۴۴ ولت متغییر است و برای آنکه بتوان حرارت لازم برای ذوب فلز پایه و الکتروود فراهم شود از آمپر بالا استفاده می گردد. از طرف دیگر با کاهش ولتاژ خطر برق گرفتگی برای جوشکار تا حد زیادی کمتر می شود.

ترانس ها از سه قسمت شامل هسته ی آهنی ، سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه تشکیل می شوند .

هسته از جنس آهن نرم و از ورق های نازک که بر روی هم قرار گرفته اند تشکیل شده است . قابلیت هدایت الکتریکی و هدایت مغناطیسی هسته زیاد می باشد .

سیم پیچ اولیه دارای تعداد دور زیاد و از سیم با قطر نازک تشکیل شده و به برق شهر متصل می گردد. سیم پیچ ثانویه دارای تعداد دور کمتر و از سیمی با قطر ضخیم تر (با روکش عایق) تشکیل شده. خروجی سیم پیچ ثانویه به اتصال الکتروود متصل می شود. توضیح اینکه میزان توان ورودی با توان خروجی در ترانس تقریباً برابر می باشد .

$$P_1 = P_2 \quad V_1 I_1 = V_2 I_2 \quad V_1/V_2 = I_2/I_1 = N_1/N_2$$



رابطه فوق که در ترانسها موجود می باشد به نام قانون تعادل مشهور می باشد .
یعنی مقدار ولتاژ در سیم پیچ ثانویه به نسبت تعداد دور هر دو سیم پیچ بستگی دارد .

میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی :

یک جریان الکتریکی از تعداد زیادی الکترون آزاد که در یک جهت مشترک در یک سیم حرکت می کنند ، تشکیل شده است هر الکترون به تنهایی یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند ، از آنجا که همه الکترونها در یک جهت حرکت می کنند میدان های جداگانه ی الکترون ها بهم پیوسته و یک میدان بسیار قوی تر ایجاد می کند .

هر چه شدت جریان بیشتر باشد میدان قوی تر است و هر چه شدت جریان کمتر باشد قدرت میدان کمتر است . از آنجا که در جریان متناوب ، جهت جریان عوض می شود ، جهت میدان مغناطیسی هم معکوس می شود و در هر لحظه جهت میدان مغناطیسی بوسیله ی جهت جریان عوض می شود. ولی در DC با توجه به ثابت بودن جهت جریان ، جهت میدان مغناطیسی نیز ثابت می باشد.

نحوه ی تولید جریان در ترانسفورماتور :

در ترانس ، جریان از سیم پیچ اولیه عبور می کند و این سیم پیچ ، میدان مغناطیسی ای بوجود می آورد که عبور این میدان مغناطیسی از هسته و وسط سیم پیچ ثانویه باعث تحریک الکترونهای مدار آخر این سیم پیچ می شود و آنها را به حرکت در می آورد و در نتیجه در سیم پیچ ثانویه ، جریان القایی بوجود می آید بدون اینکه هیچ گونه اتصال الکتریکی ای در کار باشد .

در ترانس های معمولی ، برق خروجی از سیم پیچ ثانویه بصورت جریان متناوب AC به انبر الکتروود و انبر اتصال منتقل می شود . در این حالت جریان ثانویه دارای آمپر زیاد و ولتاژ کم می باشد . علامت اختصاری ترانس جوشکاری به شکل مقابل می باشد .

که حلقه اولی نشان دهنده ی سیم پیچ اولیه و حلقه ی دومی نشان دهنده ی سیم پیچ ثانویه می باشد . در دستگاه های یکسوکننده جریان ثانویه از سیم پیچ ثانویه به وسیله ی ابزارهای خاصی یکسو می شود ، این سیستم یکسو کننده که دیود نام دارد مانند شیر یک طرفه در سیستم لوله کشی آب عمل کرده و اجازه عبور یک طرفه را به الکترونها را می دهد و جریان AC را به DC تبدیل می کند.

استفاده از یک دیود در مسیر جریان متناوب بصورت نیم موج ، جریاترا یکسو می نماید. برای رفع این مشکل و یکسوسازی کامل جریان از چهار عدد دیود بصورت پل دیودی استفاده می گردد.

علامت مشخصه ی دستگاه های یکسو کننده همانند شکل روبرو است که جریان ورودی AC پس از ورود از سیم پیچ اولیه و القاء در سیم پیچ ثانویه از دیود می گذرد و یکسو شده و به جریان DC تبدیل می شود که بستگی به کارایی دستگاه می توان جریان الکتریکی AC را نیز از دستگاه گرفت .

دستگاه اینورتور :

نسل جدید دستگاه های جوشکاری سیستم های اینورتوری می باشد که دارای سبکی وزن و قابلیت های الکترونیکی زیاد می باشند . در این دستگاه ها برق ورودی ابتدا یکسو شده سپس توسط یک ترانزیستور به جریان متناوبی با فرکانس بالا (در حدود ده ها KHZ) تبدیل می گردد . سپس جریان متناوب فرکانس بالا وارد ترانس شده و به برق جوشکاری (ولتاژ کم و آمپر بالا) تبدیل می گردد که بسته به نوع کار ، جریان AC یا DC (بعد از گذشتن از دیود) از دستگاه گرفته می شود . علامت مشخصه ی دستگاه های اینورتور عبارت است از

روش های خنک کردن ترانس ها :

- ۱- از طریق عمل جابه جایی خود به خود هوا : هوا از شکافهای پایین ترانس وارد و در مجاورت سیم پیچها و هسته گرم شده و به سمت بالا حرکت می کند و از شکاف های بالای ترانس خارج می شود.
 - ۲- توسط فن یا هوا کش های الکتریکی : در این روش عمل خنک کردن سیم پیچها و هسته توسط پنکه صورت می گیرد .
 - ۳- غوطه وری در روغن : در این روش هسته و مدارها در روغن غوطه ور هستند و گرما از طریق روغن به جداره ی ترانس و از جداره به هوای خارج منتقل می شود .
- ولتاژ ثانویه در دستگاه های AC زیر ۱۰۰ ولت و در دستگاههای DC زیر ۷۰ ولت می باشد .

تغییر آمپر در ترانسفورماتورهای جوشکاری :

در صنایع ، قطعات فلزی با جنس ها و ضخامت های مختلفی بکارگرفته می شود و ضرورت دارد برای اتصال و جوش دادن آنها بهم از الکترودها با قطر ها و جنس های مختلف استفاده شود . الکترودها با توجه به قطر و جنس مغزی فلزی و نوع روپوش به مقدار معین شدت جریان نیاز دارد ، لذا در ترانسفورماتورهای جوشکاری قسمتهایی برای تغییر آمپر وجود دارد (ولوم آمپر).

تغییر آمپر در ترانسفورماتورهای جوشکاری به چند روش عملی می شود که دو روش زیر ، متداولترند:

(۱) تغییر آمپر پله ای . (۲) تغییر آمپر پیوسته .

تغییر آمپر پله ای :

در این روش یک سر سیم پیچ ثانویه به ترمینال اتصال (Work) و سر دیگر آن پس از چند دور گردش به دور هسته ی فرعی راکتور به ترمینالهای متوالی یکی پس از دیگری وصل می شود . بدین معنی که اولین ترمینال قبل از گردش سیم به

دور راکتور ، بیشترین آمپر را داراست و آخرین ترمینال بعد از چند دور گردش سیم به دور راکتور کمترین آمپر تعبیه شده را داراست که بستگی به نوع کار و مقدار آمپر مورد نیاز ، کابل انبر را به ترمینال های روی دستگاه وصل می کنیم . به عبارت دیگر ، برای کاهش شدت جریان از تأثیر متقابل هسته بر عبور جریان استفاده می کنیم و چون شدت جریان زیاد است این تأثیر قابل توجه بوده و ترمینال ها یکی پس از دیگری ، آمپر کمتری خواهند داشت و به همین دلیل اولین ترمینال بیشترین آمپر و آخرین ترمینال کمترین آمپر دستگاه را دارد و جوشکاری می تواند بصورت پله ای با استفاده از ترمینال های دستگاه آمپر را افزایش یا کاهش دهد .

تغییر آمپر پیوسته :

راه دیگر تغییر آمپر در ترانسفورماتورهای جوشکاری قرار دادن هسته ی فرعی درون هسته ی اصلی است که سبب می شود خطوط مغناطیسی کمتری از وسط سیم عبور کنند و شدت جریان کمتری در آن سیم پیچ القا شود. هسته ی فرعی به وسیله یک پیچ بلند به دسته ی تغییر آمپر دستگاه متصل است . بیشترین آمپر زمانی است که با گردش دسته ، هسته فرعی کاملاً از درون هسته اصلی ترانسفورماتور خارج شود . چنانچه دسته را در جهت عکس حالت قبل بچرخانیم تا هسته ی فرعی کاملاً درون هسته ی اصلی ترانسفر ماتور قرار گیرد ، کمترین آمپر را خواهیم داشت . در این حالت خطوط مغناطیسی از مسیر هسته ی فرعی عبور می کنند و سیم پیچ ثانویه در حوزه ی مغناطیسی با شدت کمتر قرار خواهد داشت ، در نتیجه شدت جریان القایی کمتر خواهد شد . پس با کم و زیاد کردن شدت حوزه ی مغناطیسی که از وسط سیم پیچ ثانویه عبور می کند آمپر کم و زیاد می گردد .

در بعضی از ترانسفور ماتورها ۳ ترمینال خروجی وجود دارد که یکی از آنها متعلق به کابل اتصال و دو ترمینال دیگر متعلق به کابل انبر جوشکاری است چنانچه کابل انبر جوشکاری به ترمینال **Low** وصل شود به وسیله ی دسته ی تغییر آمپر می توان آمپر ردیف کمتر را تنظیم کرد چنانچه کابل انبر جوشکاری به ترمینال **High** وصل شود با گردش دسته می توان آمپر ردیف زیادتر را تنظیم کرد یا به بالا ترین حد آمپر دستگاه دست یافت . لازم به توضیح است که در این حالت بعلاوه حذف تعدادی از حلقه های سیم پیچ ثانویه ، ولتاژ کمتر و آمپر بیشتر از حالت قبل خواهد بود .

روش های دیگری جهت تغییر آمپر ترانسفور ماتورها وجود دارد مانند : تنظیم آمپر بوسیله ی هسته دو قسمتی که با دورکردن دو قسمت هسته ، آمپر کم و با نزدیک کردن دو قسمت هسته ، آمپر زیاد می شود . و یا روش دیگر ، دور و نزدیک کردن سیم پیچ ثانویه از حوزه ی مغناطیسی سیم پیچ اولیه می باشد . تنظیم آمپر در دستگاه های رکتیفایر از طریق تریستور ایجاد می گردد . تریستور مانند دیود ، برای یکسو سازی به کار می رود . فرق تریستور با دیود آنستکه جریان خروجی در تریستور ها قابل کنترل می باشد .

مولد ها (موتور ژنراتور جوشکاری) :

این دستگاه ها از یک موتور و یک ژنراتور تشکیل شده اند بدین مناسبت مجموعه ی آنها را موتور ژنراتور می گویند. موتوری که ژنراتورها را به حرکت در می آورد ممکن است الکتریکی (موتور ژنراتور کارگاهی) یا از نوع احتراق داخلی (بنزینی یا گازوئیلی) باشد (موتور ژنراتورهای جوش سیار) باشند . علامت مشخصه ی موتور ژنراتورها به شکل قابل است.



چگونگی تولید جریان در مولدها :

می دانیم وقتی یک دسته سیم ، خطوط قوا را در یک میدان مغناطیسی قطع کند ، در آن جریان القاء می شود . جریان تولیدی با

تعداد خطوط قوای قطع شده رابطه ی مستقیم دارد ، پس می توان گفت میزان جریان تولید شده با شدت میدان مغناطیسی و تعداد کلاف های سیم درحال گردش در میدان مغناطیسی و سرعت دورآرابطه ای مستقیم دارد .

ژنراتورها از چهار قسمت تشکیل شده اند :

۱.) میدان مغناطیسی . ۲.) حلقه های القاء شونده (کلاف). ۳.) کموتاتور. ۴.) جاروبکها.

میدان مغناطیسی توسط يك آهنرباي دائمي يا الكتریكي تأمین می شود . در موتور ژنراتورها ی جریان مستقیم ، کموتاتور تشکیل شده است از دو نیمه ی حلقه ی فلزی که به كمك زغال ، جریان AC را به DC تبدیل می کند . در این حالت یکی از زغال ها الکترون را وارد مدار می کند و دیگری الکترونها را از مدار می گیرد . این الکترونها در ژنراتور پتانسیل کسب می کنند و دوباره به مدار هدایت می شوند .

دینام جوشکاری کارگاهی :

دینام جوشکاری شامل يك دینام (ژنراتور) تولید جریان و يك الكترو موتور سه فاز است که با هم کوپل شده یا اساساً محور آنها مشترك است . در يك سو محور الكتروموتور و در سوي دیگر محور دینام تعبیه شده است . الكتروموتور حرکت دورانی متناسب را بوجود می آورد و این حرکت باعث گردش محور دینام می شود و برق جوشکاری را تولید می کند . اتصال الكتروموتور به برق شهر توسط يك کلید ستاره صورت می گیرد و برای راه اندازی آن لازم است که کلید را روی حالت ستاره (Δ) قرار دهیم تا موتور به دور کامل برسد. سپس کلید را روی حالت مثلث (Δ) قرار می دهیم تا دور موتور ثابت و آماده ی جوشکاری شود .

تغییر آمپر در دینام جوشکاری :

تغییر آمپر در دینام های جوشکاری بسیار ساده است و به وسیله ای يك رنوستا که سر راه جریان تحریک مغناطیسی دینام قرار دارد انجام می گیرد . می توان این رنوستا را از دور با سیم رابط به دستگاه وصل کرد تا جوشکار در محل جوشکاری قادر به تنظیم آمپر باشد .

سیکل کاری :

سیکل کاری مدت زمانی است که در يك آمپر مشخص می توان با دستگاه جوشکاری نمود بدون آن که دستگاه آسیب ببیند. این مدت زمان معمولاً در مبنای ۱۰ دقیقه حساب می شود.

در توضیح این مطلب باید یاد آور شد که وقتی دستگاه جوشکاری دارای خروجی ۵۰۰ آمپر می باشد ما نمی توانیم بصورت مداوم با ۵۰۰ آمپر جوشکاری نماییم زیرا باعث داغ شدن و سوختن سیم پیچی ها و مدارات داخلی دستگاه می گردد . بنابراین برای دستگاه ها سیکل کاری تعریف شده است و این سیکل کاری معمولاً در ۳۰ درصد ، ۶۰ درصد و ۱۰۰ درصد در پلاک مشخصه ی دستگاه قید شده است . برای مثال وقتی گفته می شود سیکل کاری دستگاه در ۵۰۰ آمپر ، ۳۰ درصد است یعنی ما باید به مدت ۳ دقیقه با ۵۰۰ آمپر جوشکاری کرده و به مدت ۷ دقیقه دستگاه روشن و یا خاموش بوده ولی جوشکاری انجام نگیرد تا دستگاه خنک شود .

مثال : سیکل کاری دستگاهی در ۳۰۰ آمپر ۶۰ درصد است یعنی ما باید با ۳۰۰ آمپر به مدت ۶ دقیقه جوشکاری نموده و ۴ دقیقه به دستگاه برای خنک شدن استراحت دهیم .

مثال : سیکل کاری دستگاهی در ۲۰۰ آمپر ۱۰۰ درصد است یعنی ما می توانیم بطور مداوم با دستگاه جوشکاری نماییم بدون آن که به دستگاه صدمه ای وارد گردد .

در جوشکاری با قوس الکتریکی دستی زمان و وقفه ای را که برای تعویض الکترود و تمیز کردن گل جوش ایجاد می شود ، باید مد نظر قرار گیرد .

چنانچه در آمپر خاصی سیکل کاری دستگاه را بخواهیم می توانیم آنرا از فرمول زیر محاسبه و استفاده نماییم.

$$\text{سیکل کاری مشخص} \times (\text{آمپر بکه سیکل آن مشخص است})^2 = \text{سیکل کاری مورد نظر}^2$$

سؤال : سیکل کاری دستگاهی در ۳۰۰ آمپر ۶۰٪ است ، برای ۳۷۰ آمپر سیکل کاری ، چند درصد می باشد ؟

پلاک مشخصه ی دستگاه جوشکاری :

از روی پلاک دستگاه جوشکاری اطلاعات مختلفی را می توان بدست آورد. پلاک مشخصه شامل دو قسمت کلی می باشد که يك قسمت اطلاعات مربوط به جوشکاری و قسمت دیگر مربوط به برقکار یا تکنسین برق می باشد. در قسمت اطلاعات مربوط به جوشکار اطلاعات مختلفی شامل منحنی ولت آمپر ، نوع فرایند ، نوع دستگاه ، سیکل کاری ، کمترین و بیشترین ولتاژ آمپر خروجی و ولتاژ مدار باز دستگاه را می توان به دست آورد .

آشنایی با انواع ابزارآلات و متعلقات جوشکاری :

۱ - ترانس جوش : که انواع مختلفی دارند که قبلا توضیح داده شده است.

۲ - کابل جوشکاری : بطور کلی اجسام از نظر هدایت الکتریکی دو دسته اند : ۱. اجسام هادی . ۲. اجسام عایق .

 
هادی ها نیز به نوبه ی خود به دو دسته تقسیم می شوند : ۱. هادی های ضعیف . ۲. هادی های قوی .
هادی های ضعیف :

که در مقابل جریان الکتریسته مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند مانند آلیاژ نیکل و کرم که بعنوان سیم مقاومت در ساختمان اجاق برقی به کار می روند (نیکرم) . فولاد در مقایسه با مس دارای مقاومتی بیشتر (حدود ۶ برابر مس) است.

هادی های قوی :

بعضی از فلزات مثل نقره ، مس و آلومینوم هادی های قوی هستند و مقاومت الکتریکی آنها نا چیزاست و آنها را هادی های قوی گویند . کابل های جوشکاری باید خاصیت هدایت الکتریکی بالا و استحکام کافی داشته باشند و در عین حال انعطاف پذیر باشند تا هنگام وصل شدن به انبر جوشکاری کاملا نرم بوده و به آسان شدن کار کمک کند . بدین منظور ، این کابلها از چند صد عدد سیم نازک مسی تهیه شده اند و روی آنها با کاغذ و کتان و سپس پلاستیک نرم می پوشانند. سطح مقطع کابل های جوشکاری متناسب با مقدار آمپری که باید از آن عبور کند ، انتخاب شده است . و بدیهی است اصولا هر چه طول کابل بیشتر باشد ، افت جریانشرا خواهیم داشت ، لذا طول کابل ها بیش از ۳۰ متر توصیه نمی شود .

مثالی از مقایسه ی هدایت حرارتی چند فلز رسانا :



۳ - انبر جوشکاری :

یکی دیگر از وسایل هدایت جریان ، انبر جوشکاری است. که قسمت های خارجی آن از مواد عایق حرارت و الکتریسیته پوشیده شده است و در دهانه ی آن شیارهایی وجود دارد که می توان الکتروود را تحت زوایای مختلف در آن قرار داد. انبر جوشکاری طوری ساخته شده است که به آسانی و با فشار کم ، دهانه ی آن باز می شود و الکتروود در آن کاملاً ثابت می گردد. فنر انبر جوشکاری باید از جنس مرغوب باشد تا در اثر کار زیاد و گرم شدن خاصیت فنری خود را از دست ندهد . اتصال کابل به آن باید محکم و محل اتصال کاملاً عایق باشد. محل اتصال کابل به انبر و محل اتصال کابلها به دستگاه حتماً باید محکم باشند تا باعث ایجاد جرقه و حرارت نگردد ، پس اگر انبر جوشکاری بیش از حد گرم شود دو دلیل می تواند داشته باشد :

۱. استفاده از آمپر زیاد و کار طولانی . ۲. شل بودن محل اتصال کابل به انبر.

۴ - چکش گل زنی :

برای پاک کردن سرباره روی جوش و زدودن جرقه های میان خط جوش استفاده می شود .

۵ - برس سیمی :

برای تمیز کاری روی قطعات کار از گرد و غبار و زنگ به کار می رود و طوری ساخته شده که در برابر سایش مقاوم باشد .

۶ - انبردست :

برای حمل و نگه داشتن قطعات داغ هنگام جوشکاری و بعد از آن از انبر دست استفاده می شود .

۷ - سنگ فیبری :

برای پخ زدن یا صاف کردن و آماده نمودن قطعات از این دستگاه استفاده می شود .

۸ - چکش :

برای کارهای عمومی به کار می رود.

۹ - گیره (تنگدستی) (قید وبست) :

برای بستن (گرفتن) قطعه کار و جهت جلوگیری از پیچیدگی و تاب برداشتن قطعه کار بکار می رود.

۱۰ - گونیا و خط کش فولادی :

جهت کنترل زاویه و اندازه گیری طول به کار می روند.

۱۱ - گرده سنج :

وسیله ای جهت کنترل و اندازه گیری ارتفاع ، ساق جوش و... بکار می رود.

الف.) ماسک ها:

ماسک ها انواع گوناگونی دارند که می توان به نوع کلاهی و دستی اشاره کرد . روی ماسکها سوراخی تعبیه شده به اندازه ی (cm) (۵۰×۱۰۰) یا (۶۰×۱۱۰) که با یک شیشه ی تیره و یک یا چند شیشه ی روشن پوشیده شده است . اصولاً شیشه ی سفید جهت محافظت از شیشه ی سیاه در هنگام جوشکاری است و یا محافظ فرد جوشکار در هنگام گل زنی از برخورد گل جوش داغ و یا پلیسه ها و جرقه ها بصورت فرد جوشکار می باشد .

شیشه ی سیاه :

اشعه های زیان آور مثل اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز را از خود عبور نمی دهد ، بعلاوه از عبور درصدی از نور مرئی نیز جلوگیری می کند . اصولاً این نوع شیشه ها از ۰ تا ۱۴ شماره گذاری شده اند و انتخاب درجه ی تاری شیشه به فاکتورهای مهمی از جمله نوع فرایند جوشکاری ، مقدار آمپر مصرفی ، قطر الکتروود مصرفی ، ضخامت قطعه کار و حتی حساسیت چشم جوشکار بستگی دارد. (در جوشکاری به روش قوس الکتریکی دستی ، نمره ی ۹ و ۱۰ مناسب ترین شیشه می باشند) .

جدول انتخاب درجه ی تاری شیشه ی سیاه ماسک های جوشکاری

شدت جریان																فرآیند جوشکاری							
550	500	450	400	350	300	275	250	225	200	175	150	125	100	80	60	40	30	20	15	10	5		
14	13				12					11				10		9							SMAW
14	13				12					11			10										MIG on Steel
15	14			13					12	11													MIG on Aluminium
14							13					12		11		10		9					TIG
15		14			13			12		11		10		9									MAG
			13					12		11													Plasma Cutting

15	14	13	12	11	10	Arc air gougin g
----	----	----	----	----	----	------------------------

ب.) دستکش چرمی:

برای جلوگیری از سوختن بدن توسط مواد مذاب و اشعه های خطرناک و همچنین برای جلوگیری از برق گرفتگی به کار می رود .

ج.) پیش بند چرمی :

برای جلوگیری از پاشیدن جرقه ها به بدن و لباس کار استفاده می شود .

د.) آستین بند چرمی :

برای جلوگیری از پاشیدن جرقه و سوختن دست استفاده می شود که معمولاً در جوشکاری های سقفی و سربالا مورد استفاده قرار می گیرد .

ح.) پا بند چرمی :

برای جلوگیری از ورود جرقه به داخل کفش بکار می رود و بایستی تمام روی کفش را پوشاند.

خ.) مقنعه ی چرمی :

در جوشکاری های سقفی برای جلوگیری از پاشیدن جرقه بر روی سر از مقنعه استفاده می شود.

چ.) لباس کار :

لباس کار جوشکاری باید از جنس الیاف طبیعی همچون کتان باشد که برای جلوگیری از نفوذ اشعه های حاصل از جوشکاری و حرارت حاصل از جوش و پاشش مواد مذاب و جرقه ها بکار می رود ، همچنین ضخامت و رنگ آن (قرمز) نیز در کاهش ورود اشعه به بدن و کاهش احتمال سوختگی موثر است .
مثلاً در مورد سوختگی حاصل از جرقه و مواد مذاب ، لباس های پلاستیکی کاملاً رد شده می باشند چرا که در اثر حرارت و سوختن ، به بدن می چسبند و باعث تشدید سوختگی می گردند .

حفاظت و ایمنی :

یکی از مسائل مهمی که همه ی دست اندرکاران شاخه ی صنعت باید به دقت به آن توجه کنند نکات ایمنی است که از نظر مادی و معنوی حائز اهمیت می باشد مثلاً آسیب رسیدن به کارگران ، خسارات جانی ، نقص عضو و عواقب آنرا نمی توان با معیارهای مادی سنجید زیرا این گونه زیانها جبران ناپذیرند . در کشورهای صنعتی مختلف، استانداردها و دستور العمل های ایمنی به دو دسته تدوین و ابلاغ می شوند .

۱.) ایمنی فردی . ۲.) ایمنی گروهی.

بطور کلی حوادث و وقایع ناگوار در صنعت دو دلیل عمده دارد : ۱.) نبود آگاهی ، و آشنایی و دانش شخصی نسبت به نکات ایمنی . ۲.) سهل انگاری و بی توجهی به رعایت نکات ایمنی . بنابراین آموزش نکات ایمنی الزامی است و اجرای دقیق آنها از واجبات است . توصیه در تمام موارد این است که با وسیله ای که روش کار آنرا نمی دانید و آموزش نگرفته اید کار نکنید

ایمینی و حفاظت در جوشکاری با قوس الکتریکی :

قبل از آموزش عملی جوشکاری با قوس الکتریکی باید با دقت نکات ایمنی و دستور العمل های مربوط به ایمنی و حفاظت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

خطرات حاصل از جوشکاری :

۱. تشعشع پرتوهای مختلف .
۲. برق گرفتگی .
۳. سرو صدا.
۴. خطر آلودگی های گازی .
۵. آتش سوزی و انفجار.
۶. سوختگی توسط مذاب و آتش.
۷. خطر امواج الکتریکی.
۸. خطر میدان های مغناطیسی .
۹. پاشش جرقه از مذاب .

خطر برق گرفتگی :

جریان برق جوشکاری دارای ولتاژی پایین و از نظر برق گرفتگی کم خطر است ولی بدان معنی نیست که موضوع برق گرفتگی در جوشکاری جدی گرفته نشود.

علاوه بر این در بعضی از دستگاه ها برق ورودی به ترانس و دینام جوشکاری دارای ولتاژی بالا می باشد که در بعضی موارد (مخصوصاً در شروع قوس) ولتاژ آن بالا تر از ولتاژ برق خانگی است و خطر برق گرفتگی و شوک الکتریکی حتمی است پس بهترین راه ، عایق نمودن شخص و دستگاه است . استفاده از کفش ایمنی عایق مناسبی برای جوشکار می باشد ، چون دارای مقاومت الکتریکی بالایی هست . بعلاوه باید تمام کابل های جوشکاری و برق ورودی کاملاً عایق باشند و دستگاه به سیم ارت متصل باشد .

خطر برق گرفتگی با جریان **Dc** بسیار کمتر از **Ac** می باشد.

در استاندارد اروپایی **S** بر روی دستگاه به معنی ایمن بودن دستگاه در مقابل برق گرفتگی می باشد .

تأثیر جریان الکتریکی در انسان به پارامتر های زیر بستگی دارد :

- ۱- نوع جریان : جریان متناوب خطرناک تر از جریان مستقیم می باشد .
- ۲- شدت جریان : عبور جریان های الکتریکی با شدت بالاتر از بدن خطرناک تر است .
- ۳- مسیر عبور جریان الکتریکی از بدن : عبور جریان الکتریکی بصورت طولی بسیار خطرناک تر از جریان بصورت عرضی می باشد .
- ۴- زمان موثر : جریان بیشتر از **0.3 Sec** ثانیه باعث حالت های بحرانی می گردد.

خطر اشعه های جوشکاری :

از قوس الکتریکی علاوه بر نور مرئی (طول موج بین ۰/۴ الی ۰/۷۵ میکرومتر) ، دو اشعه خطرناک مادون قرمز و ماوراء بنفش ساطع می گردد . اشعه ماوراء بنفش باعث سوختگی شبکه چشم و در دراز مدت باعث کوری می گردد.

اشعه ی مادون قرمز حتی در زمان بسیار کوتاه باعث برق زدگی چشم می شود که این عارضه معمولاً چند ساعت بعد از جوشکاری تأثیر نموده و مویرگهای چشم را متورم می سازد . بطوریکه با ریزش اشک و احساس وجود جسم خارجی در چشم همراه می باشد و کوری موقت به دنبال دارد . برق زدگی معمولاً موقتی بوده و بعد از چند ساعت رفع می گردد ولی اگر به

دفعات تکرار گردد می تواند باعث آسیبهای دائمی به چشم گردد .

برای جلوگیری از تاثیر اشعه ها باید فیلتر مناسب (شیشه سیاه ماسک) بکار برد. از دیگر خطرات اشعه مادون قرمز و ماوراءبنفش ، خطر سوختگی پوست می باشد . برخورد اشعه با پوست بدن باعث تولید گرما و در نتیجه باعث سوختگی پوست می گردد و در دراز مدت باعث سرطان پوست می گردد . بنابراین اعضای بدن نباید به هنگام جوشکاری بدون پوشش باشند.

یاد آوری : از هیچ فاصله ای نباید بدون ماسک جوشکاری به قوس الکتریکی نگاه کرد .

سوزش چشم را نمی توان به سرعت معالجه کرد و برای کم کردن درد بهتر است آب سرد روی چشم ها گذاشت و برای درمان باید به پزشک مراجعه نمود.

در صورت مشاهده برق گرفتگی اولین کار جدا کردن جریان برق توسط یک جسم عایق مانند چوب از بدن مصدوم است و در مرحله ی بعد کمک های اولیه و رساندن مصدوم به پزشک می باشد .

خطر سرو صدا :

کار در صناعی که با فلز سرو کار دارند ، همیشه با سرو صدا همراه می باشد . سروصدای استاندارد برای ۸ ساعت کار مداوم و ۵ روز در هفته معادل ۸۵ دسی بل می باشد معمولا صداهایی که شدت آنها بیش از ۸۵ دسی بل و دارای فرکانس بین ۳۰۰ تا ۴۸۰۰ ارتعاش باشند برای شنوایی مضر می باشند.

کنترل سرو صدا :

کاهش صدا شامل سه قسمت است کاهش صدا در منبع تولید ، جلوگیری از انتقال و حفاظت فردی .

در زمینه ی حفاظت فردی می توان از انواع گوشی از جمله **Ear plug** و **Earmuff** استفاده کرد .

استفاده از گوشی های محافظ دو مزیت دارد :

الف.) جلوگیری از ورود جرقه های حاصل از سنگ کاری و جوشکاری به داخل گوش .

ب.) جلوگیری از کاهش قدرت شنوایی که ناشی از سرو صدا ی دستگاه های جوشکاری و دستگاه سنگ فرز و فرایندهای دیگر نظیر برش پلاسما و برشکاری با الکتروود زغالی می باشد .

آلودگی های گازی :

گاز ها معمولا از سوختن روپوش الکتروود و انفجالاتی که در قوس صورت می گردد یا در نتیجه ی تاثیر اشعه ی ماوراء بنفش و مادون قرمز بر هوا تولید می شوند.

منو اکسید کربن (**CO**) گازی است بی رنگ و بی بو که از هوا سبکتر است و حداکثر مجاز آن 50 تا 55 میلیگرم در m^3 ۱ هوا است . در جوشکاری با قوس الکتریکی به مقدار کم و هنگام جوشکاری با الکتروودهای سلولزی و بعضی روشهای دیگر مثل جوشکاری **MAG** گاز (**CO₂**) زیاد تولید می شود. همچنین در جوشکاری قطعات رنگ شده و از سوختن ناقص مواد سوختنی بوجود می آید . استنشاق گاز **CO** موجب سرگیجه و تهوع و استفراق و تاری دید چشم می شود .

گاز کربنک **CO₂** : به مقدار خیلی زیاد در حدود ۵۰۰۰ میلیگرم در متر مکعب در هوا موجود می باشد و باعث مسمومیت می گردد. این گاز به مقدار قابل توجه از سوختن و تجزیه روپوش الکتروود حاصل می شود اگر محلی که در آن جوشکاری صورت می گیرد تهویه نشود درصد اکسیژن هوا تقلیل می یابد و تنفس دچار اشکال می گردد.

اکسید های ازت (NO ، NO_2 ، N_2O_3) : از ترکیب اکسیژن و ازت موجود در هوا و بر اثر حرارت قوس الکتریکی اکسید های ازت تولید می شوند . حد اکثر مجاز این گازها در هوا ۹ میلیگرم در متر مکعب است و هنگام جوشکاری در فضای بسته و محلهایی که تهویه مناسب ندارد ، مخاطره آمیز است .

ازون (O_3) : ازون از نظر شیمیایی بسیار فعال است و اگر استنشاق شود به ریه ها صدمه خواهد زد اشعه ی ماوراء بنفش ناشی از قوس الکتریکی باعث تبدیل اکسیژن (O_2) به ازون (O_3) می شود $2\text{O}_3 \ll 3\text{O}_2$ خوشبختانه این گاز بر اثر برخورد و تماس با جامدات دوباره به (O_2) تبدیل می شود و در صورتی که از فیلتر عبور کند بدون خطر خواهد شد .
بخارات فلز و اکسید های فلزی :

بخاراتی که هنگام جوشکاری پدید می آیند معمولاً از تبخیر الکتروود و روپوش آن یا از تبخیر عناصر فلزات مینا (قطعات مورد جوشکاری) و یا از آلودگی های دیگر مشتق می شوند.

مغز فلزی الکتروود از آلیاژ های متفاوت است و ممکن است مقداری منگنز و گاهی مولیبدن و تعداد دیگر فلزات مانند : کرم ، تنگستن ، کبالت ، آلومینیوم ، مس ، قلع و... در ترکیب های الکتروودها وارد شوند.

استنشاق بخارات تازه تشکیل شده ی بسیاری از اکسید های فلزی نظیر روی ، کادمیوم ، کرم ، نیکل ، مس و منگنز ممکن است به عارضه ای به نام (تب بخار فلزی) منجر شود . فراوان ترین علت تب بخار فلزی مربوط به فلز روی است که هنگام جوشکاری فلزات گالوانیزه ایجاد می شود .

بیماری مزمن دیگری که ناشی از تماس طولانی مدت با بخارات فلزی است ، سیدروزیس نام دارد ، در این نوع بیماری ذرات آهن در شش رسوب می کند و عملکرد ریه را در جذب اکسیژن مختل می نماید . فلز کادمیوم که بعنوان روکش در بعضی از فلزات بکار می رود و همچنین در سیم های لحیم کاری بعنوان آلیاژ وجود دارد ، فلزی بسیار سمی و خطرناک می باشد و بخارات حاصل از این فلز می تواند کشنده باشد. آرگون ، هلیوم و دی اکسید کربن سمی نبوده ولی آرگون و دی اکسید کربن سنگین تر از هوا بوده و در محیط های بسته نظیر مخازن و یا مکانهایی که از سطح زمین پایین تر هستند کم کم جایگزین هوای محیط اطراف شده و جوشکار را دچار خطر می کند . بهترین راه مقابله با خطر آلودگی گاز ، استفاده از تهویه های موضعی می باشد. همچنین می توان از ماسکهای استفاده نمود که هوای تصفیه شده را به درون ماسک منتقل نماید و نیز می توان از ماسک های دهنی مخصوص جوشکاری استفاده نمود .

نوشیدن شیر پس از کار جوشکاری از متداولترین و معمولترین پیشگیریها و مراقبتها در جوشکاری است .

آتش سوزی و انفجار:

همه ساله آتش سوزی ناشی از جوشکاری و برشکاری و فرآیندهای وابسته به آن باعث خسارات مالی سنگین و مجروح و کشته شدن افراد می گردد که اکثر علل آتش سوزی ناشی از عدم آگاهی و آموزش پرسنل می باشد .

سه عامل اصلی در ایجاد حریق عبارتند از :

گرما (حرارت) ، اکسیژن و مواد سوختنی که از کنار هم قرار گرفتن آنها مثلثی به نام مثلث احتراق بوجود می آید که در جوشکاری دو عامل از سه عامل فوق وجود دارد ، گرما و اکسیژن.

الف.) گرما : در اثر فرایند های جوشکاری از یک منبع گرمایی استفاده می شود.

ب.) اکسیژن : ۲۱٪ از حجم هوای پیرامون ما را اکسیژن تشکیل می دهد بنابراین برای ایجاد حریق فقط نیاز به یک ماده ی سوختنی می باشد . عوامل ایجاد آتش سوزی در برشکاری و جوشکاری عبارتند از : پاشش جرقه ، شعله ، هدایت گرمایی توسط فلز ، گل جوش داغ .

برای جلوگیری از آتش سوزی قبل از جوشکاری ، باید کلیه ی مواد قابل اشتعال از محیط جوشکاری خارج شده و یا توسط

چادرهای عایق حرارتی ایزوله شود .

طبقه بندی انواع آتش :

بر حسب نوع مواد قابل اشتعال که آتش سوزی را بوجود می آورند آتش ها و آتش سوزی ها را طبقه بندی می نماید . این طبقه بندی در کشور های مختلف متفاوت می باشد . بطور کلی آتش ها را به چهار طبقه A-B-C-D به شرح زیر تقسیم می کنند .

طبقه A : آتش هایی هستند که پس از سوختن مواد قابل اشتعال ، از خود خاکستر باقی می گذارند مانند آتش هایی که عوامل آنها موادی از قبیل چوب ، پارچه و حتی لاستیک و پلاستیک و نظایر آن می باشد .

طبقه B : آتش هایی هستند که از سوختن مایعات قابل اشتعال بوجود می آیند و پس از سوختن از خود ضایعات و یا خاکستری باقی نمی گذارند مانند آتش هایی که از سوختن فرآورده های نفتی ، الکل ها و نظایر آن به وجود می آیند .

طبقه C : آتش هایی هستند که ناشی از الکتریسیته می باشند مانند آتش سوزی های وسایل برقی یا دستگاه های مولد برقی مانند دینام موتور .

طبقه D : آتش هایی هستند که از سوختن فلزات قابل اشتعال بوجود می آیند مانند : سدیم ، پتاسیم ، منیزیم ، و آلومینیوم و ...

طریقه ی خاموش کردن آتش های طبقه بندی شده :

طبقه A : بهترین روش جهت اطفاء حریق های این طبقه از بین بردن ظلع حرارت مثلث آتش و استفاده از روش سرد کردن می باشد که اقتصادی ترین و سریعترین عامل ، استفاده از آب است .

طبقه B : بهترین روش جهت اطفاء حریق های طبقه B از بین بردن ظلع اکسیژن مثلث آتش یعنی خفه کردن می باشد در این نوع آتش ها از کپسول های پودر و گاز ، نیدروکربورهای هالوژنه ، کف ها و سایر روش های خفه کردن مانند استفاده از ماسه و شن و پتو و ... می توان استفاده کرد .

طبقه C : بهترین روش جهت خاموش کردن آتش سوزی های برقی ، قطع اکسیژن مثلث آتش به وسیله ی خفه کردن است . در این طبقه از آتش سوزی ها آب اصلاً قابل استفاده نیست . بهترین نوع کپسول های مورد استفاده ، کپسول گاز CO_2 یا نیدروکربورهای هالوژنه می باشند .

طبقه D : جهت اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال از کپسول های مخصوص به خود که بستگی به نوع فلز دارد ، استفاده می شود .

سوختگی توسط مذاب و آتش :

در اثر بی احتیاطی فرد جوشکار یا اطرافیان ، گهگاهی مذاب حاصل از جوشکاری یا قطعه ی داغ جوشکاری شده و یا حتی آتش سوزی حاصل از جوشکاری باعث سوختگی هایی در بدن شخص جوشکار یا اطرافیان شده که باید در وهله ی اول با کمکهای اولیه ، فرد مصدوم را نجات داد و در اولین فرصت او را به پزشک رسانید .

امواج الکتریکی :

امواج الکتریکی با فرکانس های مختلف از قوس الکتریکی ساطع می گردند بعضی از فرکانس ها با طول موج معینی می توانند جذب بدن شده و باعث تولید گرما گردند که در برخی از نقاط بدن مانند مغز ، دستگاه تولید مثلی ، عدسی چشم ، ایجاد گرما می تواند باعث اختلال در عملکرد آنها شود .

ایجاد گرما در مغز می تواند باعث اشکال در کنترل بدن و در دستگاه تولید مثلی باعث از بین رفتن اسپرمها و در عدسی

چشم باعث ایجاد آب مروارید گردد .

پاشیدن جرقه از مذاب:

جوشکاری با قوس الکتریکی همواره با پرتاب جرقه به اطراف همراه است . برخورد این جرقه ها به لباسهای قابل اشتعال ، پوست بدن و مواد قابل اشتعال دیگر می تواند تولید خطر کند پس لازم است حتی الامکان هنگام کار از لباس های نخی و کتانی سبک استفاده شود ، لباس کار بدون جیب باشد و از پوشیدن لباس هایی با آستین گشاد خودداری شود در صورتیکه از لباس های جیب دار استفاده شود از قرار دادن اشیاء قابل اشتعال مانند کبریت در جیب خودداری گردد و همچنین از دستکش چرمی یا نسوز با ساق بلند استفاده گردد . استفاده از پیشبند چرمی بویژه در مواقعی که در حالت های غیر سطحی جوشکاری می کنیم و یا در حالت سنگ زدن بسیار ضروری است . همچنین پوشیدن کفش ایمنی با کف ضخیم توصیه می شود .

الکترودها و شناسایی آنها :

تعریف الکترودها : الکترودها میله ای است فلزی یا غیر فلزی که جریان الکتریکی از آن عبور نموده و قوس بین نوک الکترودها و سطح کار برقرار می گردد .

الکترودها به دو دسته تقسیم می شوند :

۱) الکترودهای غیر ذوب شونده : این الکترودها هنگام عمل جوشکاری ذوب نمی شوند و به عبارت دیگر ذرات آنها در هنگام جوشکاری به فلز مبنا منتقل نمی گردد از این رو بایستی جنس آنها از مواد دیر گداز مانند تنگستن یا آلیاژهای تنگستن و کرین باشد مانند الکترودها تنگستنی در جوشکاری تیگ و الکترودهای زغالی در برشکاری و شیار زنی با قوس الکتریکی (گوجینگ) . نوعی الکترودها ذوب نشدنی دیگر وجود دارد که جنس آن از مس یا آلیاژ مس و کادمیوم است که کاربرد آن در جوشکاری مقاومتی است .

۲) الکترودهای ذوب شدنی : در بعضی از فرآیندهای جوشکاری الکترودها ذوب می شود و به فلز مبنا منتقل می گردد این الکترودها در جوشکاری دارای دو نقش اساسی هستند . الف) تامین انرژی حرارتی برای مذاب شدن فلز . ب) بعنوان فلز پرکننده در حوضچه مذاب رسوب می کند و درصدی از فلز جوش را تشکیل می دهد . این الکترودها به سه دسته تقسیم می شوند :

۱) الکترودهای بدون روپوش : مانند الکترودهای جوشکاری زیر پودری و میگ ، مگ .

۲) الکترودهای روپوشدار : مانند الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی دستی .

۳) الکترودهای توپودری : که در روش جوشکاری میگ ، مگ بکار می روند (FCAW) .

روش ساخت الکترودها :

الکترودهای ذوب شدنی به یکی از سه طریق زیر ساخته می شوند :

۱) روش E یا Solid extrusion .

۲) روش R یا Reinforcement .

۳) روش D یا Dipping .

روش E : در این روش فلاکس را بصورت خمیر در می آورند و با فشار روی الکترودها می کشند . کنترل ضخامت پوشش

بسیار ساده است و بوسیله ی قالب هایی که مفتول از داخل آنها رد می شود انجام می گیرد از جمله معایب این روش استحکام کم پوشش در شرایط حمل و نقل است .

روش R : در این روش تقویت کننده هایی در پوشش بکار می برند که سبب می شود الکترودها اولاً در شرایط حمل و نقل بیشتر مقاوم باشند و در مواقع خم کردن (اگر ضرورت باشد) پوسته از فلز جدا نشود . این الکترودها را بیشتر در دستگاه های اتومات یا نیمه اتومات بکار می برند و طول آنها استاندارد شده نیست . اگر کاربرد الکترودها در دستگاه های نیمه اتومات باشد تقویت کننده را از جنس فلز الکترودها و بصورت سیم نازک انتخاب می کنند و آنرا بصورت مارپیچ در اطراف فلز می پیچند در الکترودهای دستی از نخ تابیده شده ی مخصوص استفاده می کنند و سپس پوشش را روی آن می کشند .

روش D : با اینکه این روش قدیمی است ولی بعضی از انواع الکترودها مانند آلومینیوم و آلیاژهای آن و منیزیم و آلیاژهای آنها به این روش می سازند زیرا روش E نمی تواند کاربرد درستی برای این نوع آلیاژها داشته باشد . عمل پوشش دادن به این صورت است که مفتول الکترودها را چندین مرتبه ولی به تناوب در محلول فلاکس می گذارند و هر بار تقریباً آنرا خشک می کنند تا به تدریج پوسته ی نسبتاً ضخیمی بر روی آن کشیده شود .

الکترودهای روپوشدار :

در جوشکاری قوس الکتریکی دستی از الکترودهای روپوش دار استفاده می گردد ، هر الکترودها از یک مغزی بصورت مفتول فلزی و روپوش که ترکیبی از مواد معدنی ، شیمیایی و پودر فلزات مختلف است تشکیل شده است . وظیفه ی اصلی روپوش الکترودها جلوگیری از ورود اکسیژن ، نیتروژن ، هیدروژن و بخار آب موجود در هوا به محیط قوس الکتریکی و حوضچه ی جوش به هنگام جوشکاری می باشد . این عمل با ایجاد هاله ای از گاز در هنگام سوختن روپوش الکترودها انجام می گیرد .

ورود اکسیژن باعث اکسید شدن و نیتروژن باعث نیتريد شدن و هیدروژن باعث ایجاد مک و ترک هیدروژنی و در مجموع باعث کاهش استحکام جوش در فولاد می گردد . بخار آب در محیط قوس به اکسیژن و هیدروژن تجزیه می گردد . وظایف دیگر روپوش الکترودها عبارتست از پایداری قوس ، تصفیه ی فلز جوش ، اضافه نمودن عناصر آلیاژی و جلوگیری از زود سرد شدن فلز جوش می باشد .

نقش فلاکس ها (پوشش الکترودها) :

پوشش شیمیایی الکترودها بسیار متنوع است و نوع آن به شرایط فلز مبنا بستگی دارد . ترکیب شیمیایی الکترودها بطور وسیع مخلوطی است از مواد معدنی و آلی که درصدی از آن مشخص و درصدی هم از نظر مصرف کننده پوشیده است و جزء مسائل سری هر کارخانه ی سازنده به حساب می آید .

اصولاً پوشش دارای سه نقش اساسی است :

(۱) نقش الکتریکی . (۲) نقش فیزیکی . (۳) نقش متالورژیکی .

نقش الکتریکی پوشش : وجود یک قوس مناسب به شرایط یونیزه شدن گاز های بین کاتد و آند ارتباط دارد . قوسهای فلزی بعلت خاصیت منفی بودنشان ناپایدارند و به عبارت دیگر ، با افزایش آمپر بر سطح مقاومت الکتریکی قوس کاهش می یابد و بدین علت ، از ثبات بی بهره می شود . برای رفع این نقیضه لازم است که در مدار یعنی در ناحیه ی قوس یک رزیستانس و بکار برده شوند (رزیستانس از تغییرات ناگهانی شدت جریان جلوگیری می کند) در عمل ، فلزی را نمی توان یافت که بتواند

این وظیفه را در قوس انجام دهد ، زیرا درجه حرارت بالای قوس آنرا منهدم می کند .
در جریان AC فاکتور های گفته شده را می توان از طریق پوششی که محتوی سدیم - پتاسیم باشد ، عملی کرد یا اینکه از مواد دیگر مانند سیلیکات ها ، کربنات ها ، اکسید ها و غیره استفاده نمود .

نقش فیزیکی پوشش : الکتروود بایستی شرایط ساده ای را برای عمل جوشکاری فراهم کند ، برای مثال می توان در حالت قائم یا بالای سر عمل جوشکاری را انجام داد (حرکت مذاب بر خلاف جاذبه ی زمین) .

نقش متالورژیکی پوشش : علاوه بر اینکه پوشش در ثبات قوس ، تشکیل سرباره ، ایجاد گاز برای حفاظت و غیره موثر است ، محتوی موادی است که می تواند عناصر تجزیه شده در جوش را که در اثر حرارت زیاد بوجود می آیند جبران کند در غیر اینصورت ، فلز جوش از نظر مکانیکی ضعیف خواهد شد و نیز نرخ سرد شدن را در جوش کاهش می دهد .

الکتروود ها اصولاً از نظر نوع مغزی شامل موارد زیر می شوند :

فولاد کربنی - فولاد کم آلیاژی - فولاد آلیاژی - مس و آلیاژهای آن - نیکل و آلیاژهای آن - آلومینیوم و آلیاژهای آن .
الکتروود ها از نظر ابعاد :

قطر مغزی الکتروود شامل اندازه های (mm) ۲ ، ۲/۵ ، ۳/۲۵ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ و بالاتر و از نظر طول در اندازه های (mm) ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۳۵۰ ، ۴۵۰ و . . . و ۹۰۰ می باشند .

طبقه بندی پوشش الکتروود ها :

کلاس اول یا سلولزی یا C :

پوشش این الکتروود ها از مقدار زیادی سلولز (حدود ۴۰٪) تشکیل شده که در اثر سوختن آن مقدار زیادی هیدروژن و اکسید کربن بوجود می آید که قوس و حوضچه ی جوش را از اتمسفر محافظت می کند . حضور این گاز ها در قوس با قدرت یونیزه شدن بالا ، ایجاد ولتاژ بالایی در قوس کرده و در نتیجه انرژی تولید شده زیاد بوده و موجب ایجاد نرخ بالای سوختن و عمق نفوذ جوش خوب می شود . به هنگام سوختن مواد روپوش ، سرباره ی بسیار نازکی بجا می ماند که براحتی از سطح جوش جدا می شود و دود و جرقه ی زیادی تولید می کند . با این الکتروود نفوذ جوش بالا بوده و در همه ی حالت ها می توان جوشکاری نمود . پاس نفوذی لوله ها و مخازن را با این الکتروود جوشکاری می کنند . روپوش این الکتروود مقاوم به رطوبت بوده و نیاز به خشک کردن در کوره ندارد (حتی به روایتی وجود مقدار کمی رطوبت در این الکتروود به جوشکاری آن کمک می کند) .

الکتروود E 6010 نمونه ی معروفی از این الکتروود می باشد .

مزیت : ۱- نفوذ جوش الکتروود سلولزی زیاد است . ۲- سرعت ذوب الکتروود بالاتر است . ۳- با آمپر کمتری جوشکاری می شود . ۴- گل جوش کمی بر جای می گذارد . ۵- در حالت سرازیر قابل جوشکاری می باشد .

معایب : ۱- کار کردن با این الکتروُد مشکل تر است . ۲- دود و جرقه ی زیادی ایجاد می شود.

۳- مقدار هیدروژن حاصله بسیار بالا می باشد.

کلاس دوم و سوم یا روتیلی یا R :

در روپوش این الکتروُد حدود ۴۵٪ اکسید تیتانیوم یا روتیل (TiO_2) وجود دارد . روتیل یک ماده ی سرباره ساز بوده و براحتی از سطح جوش جدا شده و همچنین در شکل دادن گرده ی جوش و در برقراری قوس مفید می باشد. این الکتروُد دارای مصارف عمومی بوده و برای اسکلت سازی و درو پنجره سازی کاربرد دارد . روپوش این الکتروُد مقاوم به رطوبت بوده و نیاز به خشک کردن در کوره ندارد . مقدار نفوذ الکتروُد های روتیلی کم بوده بنا براین می توان ورق های نازک را بدون احتمال سوراخ شدن جوشکاری نمود . این الکتروُد ها به الکتروُد های معمولی یا همه کاره معروف می باشند .
الکتروُد E 6013 نمونه ی معروفی از این الکتروُد می باشد.

مزایا : ۱- شروع و نگه داری قوس آسان می باشد . ۲- با هر دو جریان AC و DC قابل جوشکاری می باشد . ۳- کار کردن با آن آسان می باشد . ۴- در همه ی حالات قابل جوشکاری می باشد . ۵- گل جوش براحتی از سطح فلز جدا می شود . ۶- حساسیت به جذب رطوبت ندارد.

معایب : ۱- برای جوشکاری ورق های با ضخامت بالای 20 mm مناسب نمی باشد . ۲- مقاومت به ضربه ی فلز در دماهای زیر صفر خیلی کم است . ۳- مقدار هیدروژن ایجاد شده در این الکتروُد ها بالا می باشد . ۴- برای فولاد های با کربن بالا تر از 0.2% مناسب نمی باشد.

کلاس چهارم یا اسیدی یا A :

پوشش این نوع الکتروُد ها شامل اکسید ها و کربنات های منگنز و آهن و مقداری سیلیسیم می باشد این پوشش یک سرباره ی حجیم و روان تولید می کند که نتیجه ی آن جوش با ظاهر بسیار صاف و تمیز می باشد. سرباره براحتی از روی جوش جدا می شود همچنین از وقوع ذرات سرباره ی محبوس شده در جوش چند پاسه می کاهد. با این الکتروُد می توان از جریان یکنواخت و متناوب استفاده کرد.
الکتروُد E 6020 مثالی از این الکتروُد می باشد.

کلاس پنجم یا اکسیدی یا O :

اکسید آهن به مقدار زیاد در پوشش آن وجود دارد و بعلت ایجاد سرباره ی سنگین ، مقدار نفوذ جوش کم بوده اما جوش حاصل صاف می باشد که در کل دارای استحکام کمتری نسبت به جوش حاصل از الکتروُد های دیگر است. الکتروُد E 7024 مثالی از این الکتروُد ها است .

کلاس ششم یا قلیایی یا بازی یا B :

احتمالاً مهمترین نوع الکتروُد از نظر متالورژیکی است ، پوشش الکتروُد شامل مقدار قابل ملاحظه ای کربنات کلسیم ، سیلیکات پتاسیم و فلورید و آهک و فلوراسپار می باشد بعلت میزان رطوبت کم در پوشش الکتروُد جوش حاصل دارای کمترین مقدار هیدروژن نسبت به الکتروُد های دیگر است (این الکتروُد ها قبل از مصرف باید در دمای ۲۵۰ الی ۳۵۰ درجه

ی سانتیگراد به مدت ۲ الی ۳ ساعت در کوره ی الکترو د خشک کنی باز پخت شوند تا رطوبت آنها تبخیر شوند (این نوع الکترو د ها بنام الکترو د های کم هیدروژن نیز شناخته می شوند.

بعلت تولید فلز جوش با هیدروژن کم ، این نوع الکترو د برای جوشکاری فولاد های کم آلیاژی که در مقابل ترک برداشتن منطقه ی مجاور جوش (HAZ) حساس هستند ، بسیار مناسب می باشد . همچنین جوش حاصل مقاومت خوبی در برابر ترک برداشتن گرم دارد و برای فولاد های ضخیم و کرین بالا نیز مناسب است . بهترین کیفیت جوش با این الکترو د حاصل می گردد و دارای مقاومت به ضربه ی بالا یی در دمای زیر صفر درجه می باشد . جوش حاصل عاری از هرگونه مک و تخلخل می باشد . روپوش این الکترو د بسیار ترد و شکننده بوده و با کمترین ضربه امکان شکستن و ریختن روپوش وجود دارد . این الکترو د باید با احتیاط حمل گردد و نباید آنرا خم کرد .

اضافه نمودن پودر آهن در پوشش الکترو د ها چندین اثر مثبت در کار این الکترو د ها دارد که مقدار آن بین ۵ تا ۵۰ درصد می تواند باشد.

به دو دلیل پودر آهن به روپوش الکترو د اضافه می شود :

الف) بالا بردن نرخ رسوب .
ب) بهتر کردن رفتار قوس.

در الکترو د های معمولی جریان الکتریکی فقط توسط هسته ی الکترو د هدایت می شود اما در الکترو د های پودر آهنی ، پوشش علاوه بر کارهای ذکر شده نقش هدایت کننده ی جریان الکتریکی را نیز دارد که در نتیجه قوس پهنتر شده و رسوب در سطح بیشتر و با نفوذ کمتری انجام می گیرد .

عبور جریان الکتریکی در پوشش الکترو د اتصال کوتاه بین الکترو د و کار را محدود کرده و مقدار ترشح را کاهش می دهد این اثر موجب پایداری قوس و صاف تر شدن سطح فلز جوش می شود همینطور شکل جوش پهنتر و بدون بریدگی گوشه ای یا **under cut** خواهد شد. برای رسیدن نرخ رسوب بالاتر مقدار پودر آهن در پوشش این نوع الکترو د ها باید در حدود ۵۰ درصد باشد البته بالاتر از این مقدار تاثیر منفی بجا می گذارد ، بالا رفتن نرخ رسوب ، نتیجه ی مستقیم وجود پودر آهن در پوشش نیست بلکه امکان می دهد تا جریان بالاتری استفاده شود. آزمایش نشان داده است با بالا رفتن شدت جریان مقدار ترشح افزایش می یابد که این ترشح در الکترو د های پودر آهنی به مراتب کمتر از الکترو د های معمولی است .

مزایا : ۱) استحکام مکانیکی جوش بالاتر است . ۲) کمترین مقدار هیدروژن را تولید می کند . ۳) برای هر نوع ضخامت مناسب می باشد.

معایب : ۱) جوشکاری با این نوع الکترو د بسیار مشکل است . ۲) اکثرا با جریان مستقیم قابل جوشکاریند . ۳) عمل جدا شدن سرباره ی آن از سطح جوش مشکل تر می باشد . ۴) بسیار جاذب رطوبت می باشد . ۵) روشن شدن مجدد قوس مشکل تر است .

خشک کردن یا باز پخت الکترو د ها در کوره :

الکترو د های قلیایی یا کم هیدروژن (الکترو د هایی که رقم آخر آنها ۵ ، ۶ ، ۸ می باشد) بایستی همیشه قبل از مصرف در کوره باز پخت شوند تا رطوبت آن به کمترین حد ممکن برسد که باعث ایجاد ترک هیدروژنی و مک در فلز جوش نگردد ، بعد از باز نمودن درب جعبه ی الکترو د بایستی الکترو د ها را داخل کوره قرار داد و بسته به توصیه ی کارخانه ی سازنده ی الکترو د ، دمای کوره را بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درجه ی سانتیگراد تنظیم نموده و به مدت ۲ تا ۳ ساعت در این دما الکترو د ها

را خشک می کنیم سپس دمای کوره را روی ۷۰ تا ۱۰۰ درجه ی سانتیگراد تنظیم نموده و به اندازه ی مصرف الکتروود را از داخل کوره ی اصلی خارج نموده و به داخل کوره های دستی (آون) منتقل نموده ، دمای کوره ی دستی نیز باید بین ۷۰ تا ۱۰۰ درجه ی سانتیگراد باشد . در پایان کار روزانه الکتروودهای مصرف نشده بایستی مجدداً به داخل کوره ی اصلی منتقل شوند سایر الکتروود های مختلف نیاز به پخت ندارند فقط در صورت تماس بایستی در دمای ۱۰۰ تا ۱۲۰ درجه ی سانتیگراد خشک شوند .

چون پوشش الکتروودها مورد بحث است بد نیست به موضوع هیدروژن و رطوبت در مواد پوشش نیز اشاره ای شود که برای محدود کردن هیدروژن در جوش ، کنترل رطوبت در الکتروود لازم می باشد ، هیدروژن از ۴ منبع ناشی می شود :

الف) رطوبت جذب شده . ب) آب موجود در مواد چسبنده . ج) تجزیه ی ترکیبات ارگانیکی که همراه با آب یا هیدروژن هستند مثل سلولز. د) آب تبلور همراه با کریستالهای مینرالها (کاتی ها)

مواد تشکیل دهنده ی روپوش و تاثیر آنها

نوع سلولزی	نوع اسیدی	نوع روتیلی	نوع قلیایی
سلولز ۴۰٪ ، روتیل ۲۰٪ ، کوارتز ۲۵٪ ، فرو منگنز ۱۵٪ ، چسب و شیشه	اکسید آهن ۵۰٪ ، کوارتز ۲۰٪ % سنگ آهک یا (کربنات کلسیم) ۱۰٪ ، فرو منگنز ۲۰٪ ، چسب و شیشه	روتیل ۴۵٪ ، کوارتز ۲۰٪ کربنات کلسیم ۱۰٪ ، فرو منگنز ۲۰٪ ، چسب شیشه	فلور اسپار ۴۰٪ ، کربنات کلسیم ۲۰٪ ، کوارتز ۲۵٪ ، فرو منگنز ۱۵٪ ، چسب شیشه
اندازه ی قطرات مذاب متوسط	اندازه ی قطرات مذاب بصورت ریز و اسپری	اندازه ی قطرات مذاب متوسط تا ریز	اندازه ی قطرات مذاب متوسط تا درشت
مقاومت به ضربه ی خوب	مقاومت به ضربه ی معمولی	مقاومت به ضربه ی خوب	مقاومت به ضربه ی بسیار عالی

شناسایی و نامگذاری الکتروود های روپوش دار فولادی کربنی (مطابق با استاندارد AWS) :

در استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا (AWS) از یک حرف E به معنی الکتروود (Electrode) و یا روش ساخت (Extrosion) و یک عدد چهار رقمی یا پنج رقمی برای شناسایی الکتروود استفاده می گردد .

چهار رقمی : Exxxx مانند E6013 و E7018

پنج رقمی : Exxxxx مانند E11018 و E12018

دو رقم اول از سمت چپ در الکتروود های ۴ رقمی (Exxxx) و سه رقم اول از سمت چپ در الکتروود های ۵ رقمی (Exxxxx) نشان دهنده ی مقاومت کششی فلز جوش ضربدر ۱۰۰۰ بر حسب واحد پوند بر اینچ مربع (PSI) می باشد
مانند :

E 6013 → 60 × 1000 = 60000 PSI

E 11018 → 110 × 1000 = 110000 PSI

برای تبدیل واحد PSI به واحد Kg/mm^2 می توانیم بجای عدد ۱۰۰۰ در ۰/۷ ضرب نماییم . مانند :

$$E 6013 \longrightarrow 60 \times 0.7 = 42 \text{ Kg/mm}^2$$

این عدد به معنی آن است که اگر از فلز جوش حاصل یک مفتول مربع به ابعاد $1 \times 1 \text{ mm}$ تهیه شود بایستی به آن ۴۲ kg نیرو اعمال نمود تا آن مفتول پاره شود .

رقم دوم از سمت راست نشان دهنده ی حالت جوشکاری است .

این رقمها شامل اعداد ۱ ، ۲ و ۴ می باشد . در استاندارد جدید عدد ۴ جایگزین عدد ۳ شده است . رقم ۱ نشان دهنده ی جوشکاری در تمام حالات بجز سرازیر می باشد. رقم ۲ نشان دهنده ی جوشکاری در حالت تخت و سپری در وضعیت افقی (2F) می باشد . رقم ۴ نشان دهنده ی جوشکاری در تمام حالات با سرازیر می باشد .

نکته : حالت های جوشکاری عبارتند از : الف (تخت (F = flat) ، ب (عمودی (V = VERTICAL) شامل سرپالا (V UP = VERTICAL UP) ، سرازیر (V DOWN = VERTICAL DOW) ج (افقی (H = HORIZONTAL) ، د (سقفی (OH = OVER HEAD) می باشد .

رقم اول از سمت راست نشان دهنده ی نوع روپوش الکتروود و جریان برق مصرفی می باشد .

مثال هایی از انواع الکتروود های روپوش دار فولاد کربنی موجود :

E 6010 , E 6011 , E 6012 , E 6013 , E 6027 , E7014 , E 7015 , E 7016 , E 7018 , E 7020 ,

رقم	نوع روپوش	جریان متناوب AC	جریان مستقیم با قطب	جریان مستقیم با قطب
			معکوس DCRP	مستقیم DCSP
۰	سلولزی سدیم دار	-	-	+
۱	سلولزی پتاسیم دار	+	-	+
۲	روتیلی سدیم دار	-	+	-
۳	روتیلی پتاسیم دار	+	+	+
۴	روتیلی پودر آهن دار	+	+	+
۵	قلیایی سدیم دار	-	-	+
۶	قلیایی پتاسیم دار	+	-	+
۷	اکسید آهن + پودر آهن	+	+	-
۸	قلیایی + پودر آهن	+	-	+

E 7024 , E 7028 , E 7048 , E 8010 , E 8016 , E 8018

شناسایی الکتروود های روپوش دار فولادی کم آلیاژ :

تعریف فولاد کم آلیاژ : فولادی که مجموع عناصر آلیاژی آن کمتر از ۵ % باشد را فولاد کم آلیاژ و بیشتر از ۵ % را فولاد پر آلیاژ می نامند .

شناسایی الکتروود های فولادی کم آلیاژ مشابه شناسایی الکتروود های فولاد کربنی می باشد فقط یک حرف و یا یک حرف و یک عدد اضافه در انتهای شماره شناسایی وجود دارد . مانند : E xxxx-x یا E xxxx-xx

E xxxx-AL	الکتروود فولاد کربنی مولیبدن دار
E xxxx-B ₁ , E xxxx-B ₂ , E xxxx-B ₂ L E xxxx-B ₃ , E xxxx-B ₄ L , E xxxx-B ₅	الکتروود فولاد کربنی مولیبدن دار (حرف L به معنی درصد کربن بسیار پایین می باشد)
E xxxx-C ₁ , E xxxx-C ₂ , E xxxx-C ₃	الکتروود فولاد کربنی نیکل دار
E xxxx-D ₁ , E xxxx-D ₂	الکتروود فولاد کربنی منگنز و مولیبدن دار
E xxxx-M , E xxxxx-M	الکتروود مخصوص صنایع نظامی
E xxxx-G	سایر الکتروود های کم آلیاژی که دارای حداقل ۱ % منگنز و درصد های مختلفی از نیکل ، کرم ، مولیبدن و وانادیوم باشد.

شناسایی و نامگذاری الکتروود های روپوش دار فولادی زنگ نزن (مطابق با استاندارد AWS) :

در این استاندارد از یک حرف E به معنی الکتروود و یک عدد سه رقمی که معمولا نشان دهنده ی نوع فولاد زنگ نزن طبق استاندارد **AISI** (انجمن آهن و فولاد آمریکا) می باشد و همچنین بعد از خط تیره دو رقم (عدد) می آید که نشان دهنده ی نوع الکتروود زنگ نزن از نظر روپوش می باشد.

E XXX – XX

سه رقم اول می تواند ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ و یا ۵۰۰ باشد که مثلا اگر ۳۰۰ باشد نشان دهنده ی فولاد زنگ نزن آستنیتی می باشد و یا ۴۰۰ نشان دهنده ی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی می باشد . و اما دو رقم بعد از خط تیره می توانند اعداد ۱۵ ، ۱۶ و یا ۱۷ باشند که عبارتند از :

عدد ۱۵ نشان دهنده ی الکتروود با روپوش آهکی (قلیایی) می باشد که برای جوشکاری با جریان مستقیم و قطب معکوس بکار می رود . عدد ۱۶ یعنی الکتروود دارای روپوش روتیلی بوده و برای جوشکاری با جریان متناوب یا جریان مستقیم با قطب معکوس بکار می رود ، این الکتروود ها جوشکار پسند می باشند یعنی جوشکاری آنها آسان می باشد. عدد ۱۷ نیز نشان دهنده ی الکتروودی با مشخصات روتیلی- آهکی می باشد.

تاثیر مخرب هیدروژن در جوشکاری :

هیدروژن بصورت اتمی دارای شعاع بسیار کوچکی بوده و براحتی می تواند به داخل فلزات نفوذ کند که اتمهای هیدروژنی را بوجود می آورند . وقتی هیدروژن از حالت اتمی به حالت مولکولی تبدیل می شود ، شعاع مولکولی آن افزایش یافته و فشار بسیار بالایی را تولید می نماید . در مخازن ذخیره ی مواد نفتی در اثر فعل و انفعالات شیمیایی ، هیدروژن بصورت اتمی آزاد شده و به داخل فلز نفوذ می نمایند ، تجمع اتمهای هیدروژن در جداره با تاول زدن دیواره همراه می باشد . در جوشکاری تاثیر هیدروژن بصورت مک و ترک ظاهر می شود که به آن ترکها ، ترک هیدروژنی یا ترک سرد (ترک تاخیری) گفته می شود .

برای ایجاد ترک هیدروژنی باید ۳ عامل وجود داشته باشد :

هیدروژن : هیدروژن می تواند از طریق رطوبت روکش الکتروود ، چربی ها ، رطوبت موجود در هوا ، زنگ زدگی سطح فلز و طول قوس بلند وارد حوضچه ی جوش شود .

ساختار سخت : فولاد هایی که قابلیت سخت شدن دارند مانند فولاد های با کربن بالا و یا فولاد های کم آلیاژی در اثر سریع سرد و گرم شدن ناشی از عمل جوشکاری ، نواحی اطراف فلز جوش ساختار سخت مارتنزیتی تشکیل می گردد .

تنش کششی : چون فلز جوش از حالت مذاب سرد شده و به دمای محیط می رسد ، کاهش حجمی پیدا نموده و چون توسط فلزات اطراف مهار شده و نمی تواند آزادانه منقبض شود بصورت یک نیروی کششی در فلز باقی می ماند که باعث ایجاد تنش کششی می گردد .

حضور سه عامل قید شده می تواند باعث بروز ترک هیدروژنی شود . این نوع ترک در جوشکاری معمولاً در مجاورت فلز جوش یا فلز پایه ایجاد می گردد. این ترک معمولاً چند روز پس از اتمام جوشکاری ایجاد می شود و دلیل آن حرکت اتمهای سرگردان هیدروژن داخل فلز و تجمع آن داخل عیوب میکروسکوپی و تشکیل مولکول هیدروژن و در نهایت فشار بیشتر و ایجاد ترک می گردد .

راه های جلوگیری از ایجاد ترک هیدروژنی :

چنانچه یکی از سه عامل را حذف نماییم ترک ایجاد نمی گردد. عامل رطوبت را می توان با خشک نمودن الکتروود در کوره و یا تمیز نمودن سطح فلز با مواد چربی بر مناسب برطرف نمود. ساختار سخت را می توان با پیشگرم کردن فلز قبل از جوشکاری برطرف نمود . عامل تنش کششی را می توان با کوبیدن (ضربه زدن) روی پاسهای جوش و یا استفاده از تکنیکهای جوشکاری بصورت یک گام به عقب و کم کردن درجه مهار قطعات جوشکاری برطرف نمود.

دلیل استفاده از الکتروود های قلیایی در جوشکاری فولادهای حساس به ترک هیدروژنی ، کم کردن مقدار هیدروژن در مواد روپوش این الکتروود ها می باشد که طریقه ی مصرف آنها ذکر شده است .

در مواقعی که احتمال ترک هیدروژنی وجود دارد استفاده از الکتروود سلولزی و روتیلی توصیه نمی گردد چون در روکش این نوع الکتروود ها مقادیر زیادی ترکیبات هیدروژنی وجود دارد . برای جوشکاری پاس نفوذی وقتی الکتروود سلولزی را نتوان بکار برد از روش جوشکاری TIG استفاده می گردد که جوشی کم عیب ایجاد می کند .

عیوب جوش :

در جوشکاری رعایت نکردن بعضی اصول منجر به پیدایش یکسری عیوب می گردد ، به هر عاملی که باعث کاهش استحکام قطعه گردد عیب یا discontinuity اطلاق می گردد .

Defect = عیب ← این عیب قابل گذشت از نظر استاندارد نیست مثل ترک و سوختگی کنار جوش.

Flow = عیب ← این عیب قابل گذشت از نظر استاندارد است مثل پروسیتی کم .

در کل عیوب بر سه نوع هستند :

انواع عیوبی که در جوشکاری ایجاد می شوند عبارتند از :

۱ - لکه قوس (Arc stricke) : به محل اثر برقراری قوس که خارج از محیط درز اتصال در برخورد نوک الکتروود با سطح کار بوجود می آید ، لکه قوس می گویند . این عیب ممکن است در اثر قرار دادن انبر معیوب روی سطح کار و یا در اثر شل بودن انبر اتصال ایجاد گردد . در فولاد های سختی پذیر ، لکه ی قوس باعث ایجاد ساختار سخت و ترک در سطح قطعه می شود که به مرور زمان این ترکها رشد کرده و باعث شکست سازه می گردد . همچنین لکه ی قوس می تواند باعث کاهش استحکام خستگی فلز و استحکام خمشی فولاد گردد .

۲ - گرده ی جوش بیش از حد (Excessing forme) : جوشکاری با سرعت پیشروی کم در پاس نهایی باعث افزایش ارتفاع گرده ی جوش می گردد . گرده ی جوش با ارتفاع زیاد باعث تمرکز تنش شده و خطر شکست را افزایش می دهد . همچنین در بارهای سیکی و تناوبی ، گرده ی جوش زیاد باعث کاهش عمر مفید و استحکام سازه می گردد ، در ضمن گرده ی جوش بیش از حد از نظر زمان و مواد مصرفی نیز به صرفه نیست .

۳ - نفوذ زیاد : علت نفوذ زیاد ، سرعت جوشکاری کم در پاس ریشه ، آمپر زیاد و یا تغذیه ی سیم جوش زیاد در پاس ریشه (جوشکاری Tig) می باشد . تاثیر نفوذ اضافی مانند تاثیر گرده ی زیاد جوش می باشد . نفوذ زیاد در داخل لوله هایی که سیال با سرعت زیاد جریان دارد باعث ایجاد اغتشاش در مسیر حرکت شده و جریانه های گردابی را ایجاد می نماید و باعث تشدید خوردگی در مجاورت نفوذ با فلز پایه با سرعت خوردگی چند برابر حد معمولی می گردد .

۴ - عدم نفوذ (LOP) : علت عدم نفوذ ، کم بودن زاویه ی اتصال ، زیاد بودن پاشنه ی اتصال و کم بودن فاصله ی بین دو قطعه و سرعت جوشکاری زیاد و آمپر کم می باشد .

۵ - شره نمودن فلز جوش : ایجاد حوضچه ی مذاب بزرگ به هنگام جوشکاری در وضعیت افقی و یا در بالا و یا پایین لوله در وضعیت ۴۵ درجه می تواند باعث شره نمودن فلز جوش به سمت پایین شود .

۶ - عدم ذوب دیواره ی اتصال (LOF) یا (Lock of fusion) : چنانچه بین جوش و دیواره ی اتصال عمل ذوب صورت نگیرد به آن عیب عدم ذوب دیواره گفته می شود که علت آن می تواند عوامل زیر باشد : ۱) استفاده از آمپر کم . ۲) سرعت جوشکاری زیاد . ۳) ضخیم بودن قطعات . ۴) قطر کم الکتروود . ۵) نامناسب بودن زاویه ی الکتروود . عدم ذوب همچنین می تواند بین پاسهای مختلف نیز ایجاد شود . عدم ذوب در پاس ریشه نیز ممکن است بوقوع بپیوندد (L.O.R.F) و علت آن می تواند الف) یکسان نبودن ریشه ی اتصال (Root Face) . ب) نامناسب بودن زاویه ی الکتروود و ج) ناقص سوختن الکتروود باشد .

۷ - سوختگی نفوذ جوش (Burn Throgh) : مکت زیاد به هنگام جوشکاری و یا استفاده از آمپر بالا در پاس ریشه موجب سوختن فلز در نفوذ جوش می گردد و باعث ایجاد مخروط های تو خالی سیاه رنگ در پشت قطعه می گردد .

۸ - خوردگی در کنار جوش (Under Cut) : جوشکاری با آمپر بالا و طول قوس بلند و عدم مکس در کناره های درز اتصال باعث ایجاد خوردگی کنار جوش می گردد . این عیب اگر بصورت شیار نوک تیز ایجاد شود می تواند خیلی خطرناک باشد و باعث شکست سازه گردد .

۹ - آخالهای فلزی (مانند آخالهای تنگستنی و مسی) (Meltel inclusion) : در اثر برخورد الکتروود تنگستن با حوضچه ی جوش ، قسمتی از الکتروود ذوب شده و وارد حوضچه ی جوش می گردد و در رادیوگرافی بصورت نقاط بسیار روشن دیده می شود . در جوشکاری میگ/ مگ یا زیر پودری در اثر برخورد نازل مسی با حوضچه ی جوش ، نازل مسی ذوب شده و وارد حوضچه ی جوش می شود . بخاطر عدم امتزاج فلز مس و تنگستن با فلز جوش عیوب مختلفی نظیر ترک و عدم چسبندگی ایجاد می گردد .

۱۰ - بالا و پایین بودن لبه های اتصال (Misalignment or high-low) : در اتصال لب به لب قطعاتی که طولشان زیاد است در صورت عدم هم تراز ی ، لبه ها در یک امتداد قرار نمی گیرند و یا در هنگام حمل و نقل لوله ها در اثر ضربه و یا فشار ، مقطع لوله از حالت دایره خارج شده و باصطلاح دو پهن می گردد . وقتی این لوله ها برای جوشکاری کنار هم قرار می گیرند ، لبه های اتصال بصورت بالا و پایین قرار می گیرد که به آن عیب high-low گفته می شود .

۱۱ - عدم پر شدن درز اتصال (Lack of fill) : چنانچه سطح فلز جوش از لبه های اتصال پایین تر باشد به آن عیب عدم پر شدن اتصال گفته می شود ، این عیب را می توان با جوشکاری روی آن قسمت برطرف نمود .

۱۲ - تقعر پاس ریشه (Root Concavity) : جوشکاری با آمپر بالا در پاس نفوذی و یا بخاطر فاصله ی زیاد بین لبه های اتصال درز جوشکاری سقفی باعث ایجاد فرو رفتگی در سطح فلز جوش پاس نفوذی می گردد که به آن تقعر پاس ریشه گفته می شود .

۱۳ - سر رفتگی جوش یا روی هم افتادگی سرد کرده ی جوش (Over lapping) : چنانچه مذاب باعث ذوب سطح فلز پایه نگردد به آن سر رفتگی جوش گفته می شود که معمولا علت آن در جوشکاری گوشه ای ، ایجاد حوضچه ی جوش بزرگ می باشد و یا در جوشکاری لوله در وضعیت 6G این عیب در قسمت بالا و پایین لوله دیده می شود . سرعت خیلی کم جوشکاری ، زاویه نامناسب الکتروود و قطر بالای الکتروود نسبت به آمپر مصرفی نیز از عوامل بوجود آمدن آن می باشند .

۱۴ - چاله ی انتهایی جوش (Crater pipe) : در انتهای جوش چنانچه الکتروود را سریعا از حوضچه ی مذاب دور نماییم ، چاله ی جوش بوجود می آید که سطح آن از گرده ی جوش پایین تر بوده و با یک حفره ی توخالی همراه می باشد . در بعضی مواقع در چاله ی جوش ترک هایی نیز مشاهده می گردد که ترک چاله ی جوش یا ترک ستاره ای نامیده می شود (Crater Crack) ، برای جلوگیری از ایجاد این عیب قبل از خاتمه ی جوشکاری باید الکتروود را چند بار حرکت رفت و برگشت کوتاه انجام داده و یا حدود نیم سانتیمتر بر روی جوش حاصل به عقب رفته و سپس الکتروود را بلند نموده و قوس را قطع نمود. در جوشکاری ورقها می توان یک ورق اضافه ی کوچک به انتهای درز اتصال وصل نموده و عمل جوشکاری را روی آن خاتمه داد .

15- سوراخهای تونلی شکل (Hollow Bead) : این عیب بخاطر حبس مقادیر زیادی گاز در فلز جوش ایجاد می شود و معمولاً در پاس نفوذی دیده می شود و علت آن مرطوب بودن الکتروود ، کثیف بودن سطوح کار و زود سرد شدن فلز جوش می باشد بطوری که گاز ها فرصت خروج از مذاب را پیدا ننمایند .

16 - ترک (Crack) : از خطرناکترین عیوب جوشکاری ترکها می باشد که در اثر اعمال نیرو ترک رشد نموده و باعث انهدام سازه می گردد . ترکها به دو قسمت تقسیم می گردند : الف) ترک گرم . ب) ترک سرد . علت ترک گرم وجود ناخالصی هایی نظیر گوگرد و فسفر در فلز جوش یا فلز پایه می باشد و این ترک در وسط فلز جوش ایجاد می گردد . ترک سرد (ترک تاخیری یا ترک هیدروژنی) در اثر ورود هیدروژن به فلز جوش ایجاد می شود . ترکها در جوش بصورت طولی ، عرضی و یا ستاره ای دیده می شوند . این عیب از مهمترین و خطرناکترین عیوب جوش می باشد که در تمام استانداردها و حتی در کوچکترین اندازه ها مردود می باشد.

17 - پاشش جرقه (Spatter) : پاشش جرقه ی زیاد می تواند دلیل استفاده کردن از الکتروود های مرطوب ، انتخاب قطبیت نادرست و یا آمپر بالا باشد . علاوه بر اینکه جرقه ها به سطح فلز چسبیده و ظاهر جوش را بد جلوه می دهد در سطح فلز یعنی در جایی که جرقه چسبیده ، به دلیل گرم و سرد شدن ناگهانی ، ترکهایی ایجاد می گردد .

18 - حبس سرباره (Slag Inclusion) : عدم تمیز کاری مناسب بین پاسها باعث حبس سرباره در فلز جوش می گردد . در پاسهای نفوذی که با الکتروود سلولزی انجام شده ، بعلت عدم سنگ کاری کرده ی جوش ، حبس گل جوش بصورت دو خط موازی در دیواره مشاهده می گردد که در رادیوگرافی این عیب را Vagon track می نامند.

19 - اکسید شدن ریشه ی جوش : در جوشکاری پاس نفوذی فلزاتی که به اکسیژن حساس می باشند ، اگر از پشت قطعه عمل دمیدن گاز (Purging) صورت نگیرد نفوذ جوش بشدت اکسید می شود . این عیب در جوشکاری Tig فولادهای زنگ نزن بیشتر دیده می شود .

20 - مک و تخلخل : چنانچه گازهای حاصل از سوختن روپوش الکتروود وارد فلز مذاب شده و مذاب سریع سرد شود ، گازها فرصت خروج پیدا ننموده و در فلز جوش باعث ایجاد حفره های گاز (تخلخل) می گردد .

موارد ذیل می تواند باعث ایجاد مک و تخلخل در جوش شود :

جوشکاری در وزش باد ، جوشکاری با طول قوس بلند ، استفاده از الکتروود مرطوب ، کثیف بودن سطح فلز به چربی و رنگ و رطوبت ، مک و تخلخل در محل تعویض بصورت متمرکز در طول مسیر جوشکاری دیده می شود و علت آن عدم محافظت مناسب روپوش در لحظه ی شروع قوس می باشد . بنابراین برای روشن نمودن قوس چند سانتیمتر جلوتر از محل اتصال روشن نمایید تا عمل محافظت کامل انجام شود . مک و تخلخل بصورت پراکنده و یا بصورت خطی نیز در طول جوش دیده می شود .

عملیات حرارتی :

به مجموعه ای از گرم و سرد کردن های قطعات فلزی در محدوده های فاز جامد که به منظور ایجاد یک یا چند ویژگی در فلز انجام شود ، عملیات حرارتی گفته می شود .

مزایای عملیات حرارتی روی فولاد :

بهبود انعطاف پذیری ، افزایش مقاومت به ضربه ، افزایش قابلیت ماشین کاری ، افزایش استحکام کششی ، افزایش سختی و در نتیجه افزایش مقاومت سایشی ، افزایش مقاومت خوردگی و حذف تنش در فلز می باشد

انواعی از عملیات حرارتی مهم :

۱ (نرمال کردن : عبارت است گرم کردن و نگهداری فولاد در دمای حدود ۹۷۰ تا ۱۰۰۰ درجه ی سانتیگراد و سپس سرد نمودن آن در هوای آزاد . در اثر این عملیات ، سرد کاری فولاد پدید می آید که با سختی بیشتر و انعطاف پذیری کمتر همراه است .

۲ (آنیل کردن : که عبارتست از ننگه داشتن فولاد در دمای بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ درجه ی سانتیگراد و سپس آهسته سرد نمودن آن در کوره که بستگی به ضخامت و درصد عناصر آلیاژی دارد .

۳ (کونچ کردن : که سرد شدن ناگهانی است و به آن آب کاری هم گفته می شود ، مانند فرو بردن فولاد در آب سرد که موجب پدید آمدن فولاد مارتنزیتی می شود که ساختاری سخت و شکننده دارد .

نکته : در خصوص فولادها می توان گفت که هرچه سرعت سرد شدن و درصد کربن موجود در فولاد بیشتر باشد ، فولاد سخت تر ، شکننده تر و دارای انعطاف پذیری کمتر خواهد بود .

HAZ یا منطقه ی حرارت دیده (منطقه ی متأثر از حرارت) :

منطقه ی مجاور جوش را که تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم حرارت ناشی از جوشکاری (حوضچه ی مذاب) است را منطقه ی حرارت دیده گویند . فولاد در این منطقه به دلیل مجاورت با موضع جوش حرارت بالایی را جذب کرده و آستنیت می شود . این منطقه در فاصله ی دمایی ۱۵۳۶ تا ۹۱۰ درجه ی سانتیگراد می باشد .

اندازه ی گرده ی جوش

ضخامت فلز (mm)

اندازه ی گرده جوش برای فلزات مسطح :

1.5	تا	۱۲
2.4		12 _ 25
3		25 _ 50
4		50 به بالا

برای فلزات با ضخامت زیاد ارتفاع جوش (گرده ی جوش) نباید از 4 mm افزایش پیدا کند ، زیرا اگر افزایش پیدا کند : ۱ - در گوشه ها تنش بوجود می آید .
۲ - الکتروود اضافی مصرف شده که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. ۳ - منطقه ی HAZ حرارت زیادی دیده و سخت و شکننده تر می شود .

پیچیدگی در قطعات جوشکاری شده Distorsion :

در اثر حرارت حاصل از جوشکاری و انقباض و انبساط های بوجود آمده ، قطعه تغییر شکل می دهد که به این تغییر شکل ، پیچیدگی یا اعوجاج گویند که مقدار آن بستگی به میزان انبساط پذیری (جنس قطعه) و همچنین ضخامت قطعه دارد .
تنش پسماند : قطعاتی که از طریق آهنگری ، ماشینکاری ، برشکاری ، ریخته گری و جوشکاری تولید می شوند ، تنشهایی در آنها ایجاد می شود که به تنش پسماند معروف می باشد .
در صورتی که در هنگام جوشکاری به اینگونه تنش ها دقت نکنیم ، قطعه پس از جوشکاری یا پیچیده می شود و یا اگر نتواند بپیچد ، ترک برمی دارد.

راههای جلوگیری از پیچیدگی در قطعات :

- ۱ - پیشگرم کردن **Preheating** ۲ - پسگرم کردن **Post heating** ۳ - جوشکاری بصورت منقطع ۴
- ۵ - کنترل حرارت بین پاسی **interpass** ۶ - چکش کاری قطعات بعد از جوشکاری ۷ - استفاده از پخ لاله ای بجای پخ جناقی ۸ - پیش نشاندن (زاویه دادن) و

آزمایشات جوش :

انواع آزمایشات : ۱- آزمایشات مخرب (DT) . ۲- آزمایشات غیر مخرب (NDT) .

آزمایشات مخرب :

بعد از انجام اینگونه تست بر روی جوش همانگونه که از اسم آن مشخص می باشد ، فلز جوش آسیب می بیند . هدف از انجام اینگونه آزمایش ، تعیین و مشخص کردن خواص مکانیکی قطعه مانند استحکام کششی ، سختی ، نرمی ، ضربه و

غیره می باشد که انواع عبارتند از :

تست خمش ، تست کشش ، تست پیچش ، تست شکست ، تست ضربه ، متالوگرافی و غیره می باشد . اصولاً انجام اینگونه از آزمایشات احتیاج به آزمایشگاه و تجهیزات ویژه ای دارد .

آزمایشات غیر مخرب :

بعد از انجام اینگونه تست بر روی جوش همانگونه که از اسم آن مشخص می باشد ، به فلز جوش آسیبی وارد نمی شود . هدف از انجام اینگونه آزمایش ، مشخص کردن انواع عیوب جوش می باشد که انواعی از آن عبارتند از :

۱- تست چشمی (بازرسی چشمی یا عینی) (VT) : در این روش سطح جوش با استفاده از ابزارهای ساده ای با چشم مورد بازرسی قرار می گیرد و تنها می توان عیوبی که سطحی هستند را شناسایی کرد . این روش اولین بازرسی ای است که باید بر روی جوش انجام گیرد و از جمله بازرسی های کم هزینه می باشد.

۲ - تست مایعات نافذ (PT) : در این روش با استفاده از سه نوع اسپری (نفوذکننده ، تمیز کننده ، ظاهرکننده) می توان عیوب سطحی و عیوبی که به سطح راه دارند را شناسایی کرد .

۳ - بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT) : در این روش با استفاده از مغناطیس کردن موضعی و با استفاده از پودر و یا محلول ذرات آهن ، می توان عیوب سطحی و زیر سطحی جوش را شناسایی کرد . این روش تنها برای قطعات آهنی که می توانند مغناطیسی شوند ، استفاده می گردد.

۴ - بازرسی با استفاده از امواج ماوراء صوت (التراسونیک) (UT) : در این روش بازرسی با استفاده از ارسال امواج صوتی (در حد چندین KHz) به داخل قطعه و بررسی و تجزیه و تحلیل بازگشت صوت با استفاده از دستگاه های خاصی می توان اکثر عیوب جوش را چه در سطح قطعه و چه در داخل قطعه تشخیص داد .

۵ - تست رادیوگرافی (RT) : در این روش بازرسی با استفاده از بعضی از اشعه ها (ایکس و گاما) از جوش عکس گرفته می شود و پس از ظاهر کردن فیلم رادیوگرافی می توان انواع عیوب سطحی و داخلی قطعه را شناسایی کرد . این روش یک تست پر هزینه ای می باشد ولی مدارک بدست آمده از آنرا می توان بصورت یک سند نگه داری کرد .

جوشکاری گاز (Oxygen-Fuel Welding) OFW - (Oxy-Acetylen Welding) OAW :

جوشکاری گاز یکی از روشهای قدیمی جوشکاری بوده که بخاطر خصوصیات منحصر به فرد خود ، هنوز در صنعت دارای کاربردهای وسیعی می باشد.

جوشکاری گاز به هر نوع احتراق گاز سوختنی با اکسیژن که بعنوان یک منبع گرمایی برای جوشکاری باشد اطلاق می شود. در این روش با استفاده از شعله ی حاصل از سوختن گاز سوختنی با اکسیژن که در سر مشعل ایجاد می شود جهت ذوب فلز پایه و سیم جوش استفاده می گردد. در این روش گاز سوختنی با اکسیژن با نسبت مناسب وارد محفظه ی اختلاط مشعل شده و پس از مخلوط شدن از سر نازل مشعل خارج شده و محترق می شود.

حرارت حاصل از سوختن گازها در صنعت دارای کاربردهای گوناگونی می باشد که عبارتند:

- ۱- جوشکاری ۲- لحیم کاری سخت و نرم ۳- برشکاری ۴- شیارزنی ۵- صافکاری ۶-
پیشگرم کردن ۷- تمیزکاری سطوح ۸- فلز پاشی ۹- سخت کاری

مزایای جوشکاری گاز:

- ۱- تجهیزات آن ساده و ارزان قیمت می باشد.
- ۲- قابل حمل و نقل می باشد.
- ۳- برای جوشکاری ورقهای نازک ، لوله های جدار نازک و لوله های با قطر کم مناسب است.
- ۴- امکان لحیم کاری سخت و نرم وجود دارد.
- ۵- درجه ی رقت آن کم می باشد (Dillution) .

معایب جوشکاری گاز:

- ۱- سرعت جوشکاری کم است.
- ۲- حرارت ورودی به قطعه کار بالا می باشد.
- ۳- جوشکاری ورقهای ضخیم بجز در کارهای تعمیراتی مقرون به صرفه نیست.
- ۴- خطر پس زدن شعله و امکان انفجار وجود دارد.
- ۵- همه نوع فلزی را نمی توان با این روش جوشکاری نمود.

گازهای مورد استفاده در جوشکاری گاز :

- گازهای مصرفی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱- گاز سوختنی ۲- گاز عامل اشتعال (اکسیژن)

گازهای سوختنی :

گازهای سوختنی که برای جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد ، باید دارای خصوصیات زیر باشد :

- ۱- دمای شعله ی حاصل بالا باشد.
- ۲- سرعت احتراق زیاد باشد.
- ۳- انرژی حرارتی بالایی تولید نماید.
- ۴- دارای کمترین اثر مخرب بر روی جوش باشد.
- ۵- تهیه ی آن ساده و ارزان باشد.

در بین گازهای موجود ، گاز استیلن دارای همه ی خصوصیات ذکر شده می باشد و بیشتر در جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. گازهای دیگری نظیر پروپان ، بوتان ، متان و غیره وجود دارند ولی سرعت احتراق آنها پایین می باشد.

 
گاز استیلن C_2H_2 :

گاز استیلن یک گاز گاز هیدروکربنی می باشد که درصد وزنی کربن آن بیشتر از گازهای دیگر هیدروکربنی است . این گاز بدون رنگ و سبکتر از هوا بوده و دارای بوی نامطبوعی می باشد . بدبو بودن آن بخاطر ناخالصی هایی نظیر سولفور

هیدروژن و فسفر هیدروژن می باشد . گاز استیلن را از تماس آب بر روی سنگ کربید به دست می آید .

طرز تهیه ی کربید کلسیم (سنگ کربید) C_2Ca :


کربید کلسیم با نام تجاری سنگ کربید ، ماده ی اولیه ی تولید گاز استیلن برای مصارف جوشکاری و برشکاری محسوب می شود. این ماده را از ترکیب کک (C) با اکسید آهک (CaO) تولید می نمایند . عمل ترکیب این مواد در کوره های قوس الکتریکی ویژه ای در دمای ۳۰۰۰ درجه ی سانتیگراد صورت می گیرد . فعل و انفعال شیمیایی حاصل بصورت زیر می باشد:



در پایان واکنش ، کربید کلسیم بصورت مذاب به داخل بوته های ویژه ریخته می شود و پس از سرد شدن ، آنرا آسیاب نموده و در اندازه های مختلف در شبکه های آب بندی شده ، به بازار عرضه می شود. کربید کلسیم به شدت جاذب آب است و به محض رسیدن مختصری رطوبت به آن ، گاز استیلن متساعد می شود . حتی رطوبت هوا هم با کربید کلسیم ، گاز استیلن تولید می نماید . بنابراین کربید کلسیم را همیشه در ظروف در بسته و در جای خشک نگه داری می کنند . هر کیلوگرم سنگ کربید در صورت خالص بودن ۳۵۰ لیتر گاز استیلن تولید می نماید ولی بخاطر همراه بودن با بعضی ناخالصی ها ، این مقدار تا ۲۵۰ لیتر کاهش می یابد.

تولید گاز استیلن :

 از تماس سنگ کربید با آب ، گاز استیلن متساعد می شود ، واکنش شیمیایی حاصل یک فعل و انفعال گرمازا می باشد . بطوریکه از هر کیلوگرم کربید کلسیم ۴۰۰ کیلو کالری گرما تولید می شود.



گاز استیلن در فشار بالای ۲ بار (30Psi) ناپایدار بوده و خاصیت انفجاری دارد . بنابراین برای رعایت ایمنی لازم است فشار استیلن در مولدها یا خروجی رگولاتورها و لوله های انتقال از ۱ بار بالاتر نرود.

گاز عامل اشتعال (اکسیژن) :

همه ی مواد برای سوختن نیاز به گاز اکسیژن دارند بطوریکه بدون اکسیژن هیچ عمل سوختنی انجام نمی شود . در هوای اتمسفر ۲۱٪ حجمی اکسیژن وجود دارد . گاز اکسیژن را بصورت خالص برای مصارف جوشکاری و برشکاری مورد استفاده قرار می دهند .

طرز تهیه ی اکسیژن :

ابتدا هوا را از صافی های ویژه عبور داده تا گرد و غبار ، چربی و بخار آب آن گرفته شود . پس مراحل ذیل بطور متوالی انجام می گیرد .

۱ - هوا بوسیله کمپرسور تا فشار ۲۰۰ بار تحت فشار قرار می گیرد .

۲ - هوای متراکم شده از داخل کویل‌هایی عبور نموده و باعث سرمازایی و در نتیجه تبدیل هوای متراکم به مایع می گردد (

مانند سیستم سرماساز در یخچال) . در این حالت فشار گاز افت نموده و به 4 bar کاهش می یابد و دمای هوای مایع به - 200 درجه ی سانتیگراد می رسد.

۳ - هوای مایع را مجدداً حرارت داده و در -196 درجه ی سانتیگراد گاز نیتروژن جدا شده و در -183 درجه ی سانتیگراد گاز اکسیژن تبخیر و جدا می گردد . گاز اکسیژن خالص را در داخل کپسولها بصورت فشرده یا بصورت مایع در داخل کپسولهای مخصوص به بازار عرضه می کنند.

کپسولهای ذخیره ی گاز :

کپسول اکسیژن :

چون اکسیژن با فشار بالایی در داخل کپسول ذخیره می گردد ، لذا برای ساخت کپسول اکسیژن از فولادی با استحکام 80 کیلوگرم بر میلیمتر مربع استفاده می گردد . این کپسولها از طریق اکستروژن تهیه شده و بدون درز می باشد . ضخامت دیواره ی کپسول در حدود ۸ تا ۹ میلیمتر و ارتفاع آن ۱۸۰۰ میلیمتر می باشد . وزن خالی کپسول ۷۵ کیلوگرم و گنجایش آن معادل ۴۰ لیتر آب می باشد (البته کپسولهای با ظرفیت بیشتر و کمتر نیز وجود دارد) در قسمت پایین کپسول یک حلقه ی تبدیل دایره به مربع وجود دارد که برای جلوگیری از غلطیدن کپسول در حالت خوابیده می باشد . کپسولهای اکسیژن را معمولاً تا فشار 150 bar پر می کنند.

برای محاسبه ی حجم گاز موجود در کپسول ، می توان فشار کپسول را در حجم کپسول ضرب نمود :

$$150 \times 40 = 6000 \text{ Lit} = 6 \text{ m}^3$$

کپسول استیلن :

کپسول اکسیژن از ورق فولادی و پرورش جوشکاری ساخته می شود. بخاطر فشار کمتر گاز استیلن (15 bar) ضخامت جداره ی کپسول در حدود ۴ تا ۵ میلیمتر می باشد. متراکم کردن گاز استیلن در فشار بالای 2 bar بسیار خطرناک بوده و امکان انفجار وجود دارد. برای ذخیره سازی بیشتر گاز استیلن در فشار بالاتر ، آنرا در مایع استن حل می نمایند . مایع استن می تواند تا ۲۵ برابر حجم خود گاز استیلن را در خود حل نماید ، برای توزیع یکنواخت مایع استن در داخل کپسول و انحلال بهتر گاز استیلن ، داخل کپسول از مواد اسفنجی شکل پر شده است. درصد تخلخل این مواد در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می باشد . کپسول گاز استیلن باید همیشه بصورت ایستاده مورد استفاده قرار گیرد تا مایع استن از داخل کپسول خارج نگردد .

محاسبه ی حجم کپسول استیلن در حالت پر :

$$V = 16 \times 25 \times 15 = 6000 \text{ Litr}$$

حجم گاز باقیمانده ی کپسول استیلن را نمی توان دقیقاً محاسبه نمود چون گاز بصورت حل شده در داخل کپسول می باشد . بصورت تقریبی می توان حجم کپسول را در فشار و عدد ثابت ۱۰ ضرب نمود و مقدار گاز را محاسبه نمود .

برای مثال : ظرفیت کپسول ۴۰ لیتر، فشار باقیمانده 8 bar

$$8 \times 10 \times 40 = 3200 \text{ Litr}$$

حجم گاز موجود

حمل و نقل کپسولها :

کپسولها را باید همیشه با احتیاط حمل و نقل نمود و نکات ذیل را در نظر داشت .

۱ - برای حمل و نقل کپسولها ، در حالت پر یا خالی ، کلاهک کپسول را ببندید.

- ۲ - از وارد شدن شوک یا ضربه به کپسول خودداری شود.
- ۳ - کپسول را با احتیاط حمل نموده و از کشیدن ، غلطیدن و انداختن کپسول خودداری نمایید .
- ۴ - برای حمل کپسولها در مسیر طولانی از گاریهایی استفاده نمایید که مجهز به بست یا زنجیر برای نگهداری کپسول باشد.
- ۵ - از حمل و نقل کپسول توسط زنجیر خودداری شود .
- ۶ - از انتقال سیلندرهایی که دارای نشستی گاز می باشند خودداری شود .

نگهداری و انبار کردن کپسولها :

- ۱ - کپسولها را در محیطی خنک و با تهویه ی مناسب نگهداری نمایید .
- ۲ - کپسولها را در محیطی سرپوشیده ، دور از برف و باران ، مواد خورنده و حرارت زیاد نگهداری نمایید.
- ۳ - هیچگاه از شعله برای باز نمودن شیر یا رگولاتور یخ زده استفاده ننمایید .
- ۴ - برای اطمینان از نشت نکردن اتصالات ، از کف صابون استفاده گردد .
- ۵ - سیلندرها همیشه بصورت ایستاده مورد استفاده قرار گرفته و با بست یا زنجیر به دیوار بسته شوند .
- ۶ - کپسول پر و خالی را بصورت مجزا از هم نگه دارید و با تابلو محل آنرا مشخص نمایید .
- ۷ - هیچگاه شیر و اتصالات کپسولها مخصوصا کپسول اکسیژن را به روغن و گریس آلوده ننمایید زیرا که امکان انفجار وجود دارد .
- ۸ - در محیط بیرون کپسولها را از تابش مستقیم نور خورشید دور نگه دارید .
- ۹ - از بکار بردن اتصالات مسی در مسیر گاز استیلن بعنواثرابط جدا خودداری نمایید .

رگلاتورهای فشار شکن :

فشار گاز در داخل کپسولها بسیار بالا می باشد و نمی توان بطور مستقیم برای مصارف جوشکاری و پرشکاری مورد استفاده قرار گیرد ، بنابراین باید فشار گاز کاهش یافته و سپس مورد استفاده قرار گیرد . این عمل توسط رگلاتور انجام می شود. رگلاتور علاوه بر کاهش فشار گاز ، میزان فشار گاز را در هنگام کار ثابت نگهداشته و از نواسانات آن جلوگیری می نماید . با کاهش فشار کپسول در هنگام مصرف ، فشار خروجی رگلاتور ثابت می ماند .

توسط اهمی که در رگلاتور وجود دارد ، می توان فشار خروجی گاز را بسته به نوع کار تنظیم نمود. رگلاتورها دارای دارای دو فشار سنج می باشند که فشارسنج سمت چپ ، فشار داخل کپسول را نشان داده و فشار سنج سمت راست فشار خروجی تنظیم شده را نشان می دهد .

قبل از اتصال رگلاتور به کپسول باید شیر کپسول را برای زمانی کوتاه باز نمود تا گرد و غبار داخل مجرای شیر به بیرون منتقل شده و وارد محفظه ی رگلاتور نگردد .

هنگام بستن رگلاتور به کپسول از سالم بودن واشر رگلاتور اطمینان حاصل نمایید و برای باز و بستن مهره ی رگلاتور از آچار تخت مناسب استفاده گردد . پس از بستن رگلاتور به کپسول و قبل از باز نمودن شیر کپسول اهم تنظیم فشار گاز را به سمت چپ چرخانده تا مسیر ورود گاز به محفظه ی تقلیل فشار مسدود شود در غیر این صورت احتمال پاره شدن صفحه ی لاستیکی دیافراگم وجود دارد .

مشعل جوشکاری :

وضیفه ی مشعل جوشکاری این است که گاز اکسیژن و گاز سوختی را به میزان معینی با هم مخلوط نموده و آنرا با سرعتی بیشتر از سرعت احتراق گاز از سر مشعل خارج سازد .

مشعل جوشکاری از قسمت‌های زیر تشکیل شده است :

۱ - شیرهای اکسیژن و استیلن . ۲ - دسته ی مشعل ۳ - لوله ی اختلاط ۴ - نازل

دو نوع مشعل جوشکاری وجود دارد ، نوع اول مشعل های انژکتوری یا فشار ضعیف و نوع دوم مشعل فشار مساوی یا فشار مساوی می باشد .

مشعل انژکتوری :

انژکتور در قسمت وسط دارای سوراخ ریزی می باشد که از آن گاز اکسیژن با فشار ۲/۵ تا ۳ بار خارج می شود و در اطراف انژکتور سوراخهایی تحت زاویه برای ورود گاز استیلن با فشار کم (حدود ۰/۵ بار) تعبیه شده است. خروج اکسیژن از سوراخ وسط انژکتور و وارد شدن آن در فضایی بزرگتر ایجاد خلاء نموده و گاز استیلن را با خود به درون محفظه ی اختلاط می کشد و پس از اختلاط گاز اکسیژن و استیلن در محفظه ی اختلاط از سر نازل برای اختلاط خارج می شود .

مشعل فشار قوی یا فشار مساوی :

در این نوع از مشعل ، گاز اکسیژن و استیلن تقریباً با فشار مساوی در حدود ۰/۱ تا ۱ بار وارد محفظه ی اختلاط می گردد . در این مشعل ، اکسیژن از سوراخ وسط خارج شده و گاز سوختی از چند سوراخ در اطراف ، تحت زاویه ، جهت اختلاط بهتر ، وارد می شود و سپس از سر نازل خارج شده و مشتعل می گردد .

نازل مشعل (سر پیک) :

انتخاب مناسب سرپیک به قدرت شعله ی مورد نیاز بستگی دارد که به نوع فلز ، ضخامت فلز و نوع تکنیک جوشکاری (پیش دستی ، پس دستی) بستگی دارد .

 
شعله ی جوشکاری اکسی استیلن :

از شعله ی اکسی استیلن برای گرم کردن و ذوب فلزات استفاده می گردد . حرارت حاصل از شعله ی اکسی استیلن در حدود ۳۲۰۰ درجه ی سانتیگراد بوده و بیشترین حرارت در فاصله ی ۲ تا ۵ میلیمتری در نوک هسته ی آبی قرار دارد و همچنین فاصله ی منسب بین نوک مخروط آبی رنگ تا سطح قطعه کار در حدود ۱ تا ۳ میلیمتر می باشد .

مراحل احتراق گاز استیلن و اکسیژن :


عمل سوختن مخلوط گاز اکسیژن و استیلن در دو مرحله انجام می گیرد :

در مرحله ی اول سوختن ، یک حجم از گاز اکسیژن با یک حجم از گاز استیلن با هم ترکیب می شوند .




محصول این مرحله از احتراق ، گاز منو اکسید کربن و هیدروژن می باشد . دو سوم کل حرارت در این مرحله از احتراق ایجاد می گردد .

 در مرحله ی دوم ، محصولات مرحله ی اول با اکسیژن هوا ترکیب شده و می سوزد .



 در مرحله دوم ، گاز و بخار آب تولید می شود . یک سوم کل حرارت نیز در این مرحله تولید می شود .
فرمول کلی سوختن اکسیژن و استیلن بصورت زیر می باشد .



مطابق معادله ی فوق برای سوختن گاز استیلن نیاز به ۲/۵ برابر گاز اکسیژن می باشد که از این مقدار یک حجم اکسیژن در مرحله ی اول سوختن از کپسول تامین شده و در ۱/۵ حجم بعدی از اتمسفر تامین می گردد .

انواع شعله در جوشکاری گاز :

بسته به میزان نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن ، شعله های مختلفی حاصل می شود که عبارتند از :
شعله ی احیاء کننده ، شعله ی اکسید کننده و شعله ی خنثی .

۱ - شعله ی احیاء کننده : چنانچه نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن بیشتر از یک باشد ، شعله ی حاصل احیاء بوده و بصورت یک هاله ای اضافه تر در جلوی هسته ی آبی مشخص می گردد. در این شعله مقداری کربن و هیدروژن نسوخته وجود دارد که می تواند باعث افزایش کربن در هنگام جوشکاری فولاد شود . کاربرد شعله ی احیاء کننده :
از شعله ی احیاء کننده ی قوی برای عمل روکش کاری سخت بر روی فولادها استفاده می گردد. از شعله ی احیاء کننده ی ضعیف تر برای لحیم کاری و جوشکاری آلومینیوم و دیگر فلزات غیر آهنی استفاده می گردد استفاده از این شعله در مواقعی است که وجود کمی اکسیژن در شعله می تواند مشکل ساز باشد.

۲ - شعله ی اکسید کننده : چنانچه نسبت گاز سوختنی به گاز اکسیژن کمتر از یک باشد ، شعله ی حاصل اکسید کننده می باشد . در این شعله مقداری اکسیژن اضافه تر وجود دارد که می تواند باعث اکسید شدن فلز جوش گردد . هسته ی آبی در شعله ی اکسید کننده روشن تر بوده و نوک آن تیز تر می باشد.
کاربرد شعله ی اکسید کننده :

از شعله ی اکسیدی قوی برای جوشکاری برنج و آلیاژهای روی استفاده می گردد . از شعله ی اکسیدی ضعیف تر برای جوشکاری فلزاتی که دارای روکش روی می باشند استفاده می گردد .

نحوه ی تنظیم شعله ی احیاء کننده از شعله ی خنثی :

در شعله ی خنثی با افزایش مقدار گاز سوختنی و یا با کاهش گاز اکسیژن می توان شعله ی احیاء را ایجاد کرد.

نحوه ی تنظیم شعله ی اکسیدی از شعله ی خنثی :

در شعله ی خنثی با افزایش مقدار گاز اکسیژن و یا با کاهش گاز سوختنی می توان شعله ی اکسیدی را تنظیم نمود.

کشیده شدن شعله به داخل مشعل (Back fire) :

در بعضی مواقع شعله به داخل مشعل کشیده شده و با یک صدای قوی پتک و در ادامه با یک صدای هیس یا جیغ کشیدن همراه می باشد . چنانچه عمل سوختن گاز در داخل مشعل در محل اختلاط گازها ادامه یابد ، امکان ذوب انژکتور وجود دارد . علت پس زدن شعله به داخل مشعل ، معکوس شدن گاز با فشار بالاتر در مسیر گاز با فشار کمتر می باشد. علت معکوس

شدن جریان گاز ، کم بودن سرعت گاز خروجی از سر نازل ، نامناسب بودن فشار گاز با توجه به اندازه ی سوراخ سرپیک ، گرفتگی سوراخ سرپیک با جرقه ، نازل معیوب ، داغ شدن بیش از حد نازل سرپیک می تواند باشد .

نکاتی که در هنگام کشیده شدن شعله به داخل مشعل بایستی انجام داد :

- ۱ - سرپیک شیرهای مشعل مخصوصا شیر استیلن را ببندید تا از تشکیل دوده در مشعل جلوگیری شود .
- ۲ - سرپیک شیرهای کپسول را ببندید .
- ۳ - نازل (سرپیک) را در ظرف آب خنک داخل نمایید .
- ۴ - شیلنگها و تجهیزات را قبل از روشن کردن مجدد ، چک نمایید .

پس زدن عمقی شعله (Flash Back) :

در بعضی موارد شعله از داخل مشعل عبور نموده و به شیلنگها و کپسول گاز کشیده می شود . علت اصلی پس زدن عمقی شعله ، جریان یافتن گاز اکسیژن در مسیر گاز استیلن می باشد که باعث تشکیل مخلوط گازی قابل انفجار در شیلنگ گاز استیلن می شود و اکثرا با ترکیدن شیلنگ گاز استیلن همراه می باشد. چنانچه کپسول استیلن فاقد تجهیزات ایمنی لازم باشد ، ممکن است که باعث انفجار و آتش سوزی شود .

دلایل پس زدن عمقی شعله :

- ۱- گرفتگی سر نازل توسط جرقه یا معیوب بودن آن . در چنین مواقعی گاز با فشار بالاتر در مسیر گاز با فشار کمتر جریان می یابد .
- ۲- کم بودن فشار اکسیژن نسبت به گاز استیلن ، در چنین مواقعی استیلن در مسیر گاز اکسیژن جریان می یابد.
- ۳- در هنگام تخلیه ی گازهای داخل سیستم وقتی شیر اصلی کپسولها بسته می باشد ، گاز اکسیژن وارد مسیر استیلن شده و در مرحله ی بعدی روشن کردن مشعل ، می تواند خطرناک باشد .
- ۴ - فشار اکسیژن اگر بیش از حد تنظیم شود ، می تواند در مسیر گاز استیلن جریان یابد .
- ۵ - مقدار خروجی گاز زیاد نسبت به سوراخ نازل .

تجهیزات ایمنی :

وسایل ایمنی که برای جلوگیری از پس زدن شعله بکار می رود عبارتند از :

چک والو **Cheek Valve** و فلاش بک اریستور **Flash Back Arrestors**

چک والو : این وسیله در پشت مشعل در مسیر ورودی گاز اکسیژن و استیلن بسته می شود ، چک والوها از معکوس شدن جریان گاز جلوگیری می نماید .

فلاش بک : این وسیله بعد از رگلاتور و قبل از شیلنگ بسته می شود و از کشیده شدن شعله به داخل کپسول جلوگیری می نماید . فلاش بک همچنین در پشت مشعل نیز متصل می گردد و از معکوس شدن جریان گاز و هم از پس زدن شعله به داخل شیلنگ ها جلوگیری می نماید. داخل فلاش بک ، یک فیلتر متخلخل از جنس فولاد زنگ نزن وجود دارد . در این حالت گاز فقط از یک طرف فیلتر جریان یافته و بخاطر خاصیت خنک کنندگی ، شعله نمی تواند به داخل سیستم کشیده شود .

انواع تکنیکهای مورد استفاده در جوشکاری گاز :

در جوشکاری گاز از دو تکنیک (روش) استفاده می گردد :

الف) روش جوشکاری پیش دستی ب) روش جوشکاری پس دستی

روش پیش دستی : از این روش برای جوشکاری ورق های کمتر از 3 mm استفاده می شود . امتداد شعله به سمت درز اتصال جوشکاری نشده می باشد . در این روش تا ضخامت 1.5 mm ، مشعل بدون حرکت نوسانی و از ضخامت 1.5 تا 3mm به مشعل حرکت نوسانی داده می شود .

روش پس دستی : از این روش برای جوشکاری ورقهای ضخیم تر از 3 mm استفاده می گردد . امتداد شعله به سمت درز اتصال جوشکاری شده می باشد . بیشترین حرارت بر روی حوضچه ی جوش و فلز جوشکاری شده بوده و باعث آرام سرد شدن فلز جوش شده و از سخت شدن جوش جلوگیری می شود.

برشکاری و روشهای دیگر آماده سازی قطعات (Cutting) :

فرآیندهای برشکاری برای بریدن ، تکه برداری ، پخ سازی لبه های اتصال و برداشتن قسمتی از جوش که دارای عیب می باشد کاربرد دارد.

عملیات برشکاری به روشهای زیر تقسیم بندی می گردند :

الف) براده برداری : شامل ۱- اره کاری ۲- ماشین کاری ۳- سنگ کاری ۴- برشکاری با آب .

ب) حرارتی : شامل ۱- برشکاری با شعله ی گاز ۲- برشکاری با قوس الکتریکی (الکتروود ذغالی - الکتروود فلزی - پلاسما) ۳- برشکاری با فلاکس شیمیایی ۴- برشکاری با شعله و پودر فلزی ۵- برشکاری با شعله و فلاکس ۶- برشکاری لیزر ۷- برشکاری الکترون بیم .

ج) تخلیه ی الکتریکی (وایر کات) .

برشکاری با شعله ی گاز Flame cutting :

در این روش ناحیه ای از فلز تا بالای دمای احتراق گرم شده سپس اکسیژن خالص به آن محل دمیده می شود و باعث سوختن فلز و تبدیل آن به اکسید آهن می گردد . اکسید آهن به خاطر سیالیت و فشار بالای جت اکسیژن به بیرون رانده شده و باعث ایجاد شیار در بین فلز می گردد . بخاطر حرارت حاصل از واکنش اکسید آهن ، ادامه ی برشکاری با حرارت کمتر و حتی بدون شعله ی پیشگرم می توان مسیری را برشکاری نمود .

تجهیزات برشکاری :

تجهیزات برشکاری با شعله عبارتند از منبع گاز سوختنی ، کپسول اکسیژن ، رگلاتورها (مانومتر یا فشار سنج) ، شیلنگ

دوقلو ، مشعل برشکاری .

گاز سوختنی :

گاز سوختنی برای شعله ی پیشگرم مورد نیاز است و از گازهای استیلن ، پروپان و گازهای طبیعی استفاده می گردد. نوع گاز سوختنی بر روی سرعت برشکاری تاثیرگذار است. انتخاب نوع گاز سوختنی بستگی به قیمت گاز ، قابلیت تولید و دسترسی و ارزش حرارتی و دمای حاصل از سوختن گاز دارد.

اکسیژن :

اکسیژن لازم برای برشکاری همانند جوشکاری با شعله ی گاز ، از کپسول تامین می شود. درجه ی خلوص اکسیژن اثر قابل ملاحظه ای بر روی سرعت برشکاری دارد . درجه ی خلوص اکسیژن باید بالا باشد و این خلوص بین ۵/۹۹٪ تا ۷/۹۹٪ می باشد.

مشعل برشکاری :

مشعل برشکاری دقیقاً شبیه به مشعل جوشکاری بوده با این تفاوت که یک مسیر اضافی برای خروج اکسیژن برش وجود دارد .

مشعل برشکاری از قسمتهای زیر تشکیل شده است : ۱- دسته ی مشعل ۲ - شیرهای تنظیم گاز اکسیژن و گاز سوختنی ۳ - اهرم یا شیر اکسیژن ۴ - لوله ی اختلاط ۵- نازل برش .

نازلهای برش در انواع مختلفی وجود دارند که بسته به نوع گاز سوختنی و ضخامت فلز مورد برشکاری ، انتخاب می گردند. در اطراف نازل سوراخهایی برای ایجاد شعله ی پیشگرم و در وسط نازل سوراخی برای خروج اکسیژن برش وجود دارد . نحوه ی تشخیص و تفکیک اتصالات و تجهیزات گاز سوختنی و اکسیژن :

کپسول : کپسول اکسیژن یک تکه و معمولاً به رنگ آبی و کپسول استیلن با جوشکاری ساخته شده و معمولاً به رنگ نارنجی می باشد .

شینلنگ : شینلنگ اکسیژن به رنگ آبی با قطر داخلی و شینلنگ استیلن به رنگ قرمز با قطر داخلی می باشد .

اتصالات : پیچهای اکسیژن راست گرد و پیچهای استیلن چپ گرد و دارای شیارهایی روی آن می باشد.

نحوه ی انجام برشکاری :

ابتدا فشار مناسب برای برشکاری را تنظیم می نماییم سپس شیرهای اکسیژن و گاز سوختنی شعله ی پیشگرم را کمی باز نموده و توسط فندک شعله را ایجاد می نماییم و نوک مخروط آبی شعله را در بالای سطح کار نگه می داریم ، وقتی سطح کار به درجه ی سرخ شدن رسید ، اکسیژن برش را باز نموده و با سرعت مناسب به سمت جلو حرکت می نماییم.

قابلیت برشکاری فلزات با شعله ی گاز :

همه ی فلزات قابلیت برشکاری با شعله ی گاز را ندارند ، فلزاتی که پراحتی توسط شعله برشکاری می گردند باید دارای خصوصیات ذیل باشند :

- ۱- نقطه ی ذوب اکسید فلز باید کمتر از نقطه ی ذوب فلز باشد .
- ۲- سرپاره ی حاصل باید دارای سیالیت زیاد باشد تا براحتی با فشار اکسیژن به بیرون رانده شود .
- ۳- هدایت حرارتی فلز پایین باشد .
- ۴- دمای احتراق فلز باید کمتر از دمای ذوب فلز باشد (مثلا : چدن خاکستری ۳٪ کربن دارای دمای اشتعال ۱۲۵۰ و دمای ذوب ۱۵۰۰ درجه ی سانتیگراد می باشد که در نتیجه برای برشکاری با شعله مناسب نمی باشد .

برش پلاسما :

در فرآیند برش پلاسما ، فلز در منطقه ای محدود توسط حرارت حاصل از یک قوس بسیار متمرکز ذوب می شود. پلاسما جریانی از گاز یونیزه شده بوده که دارای سرعت و حرارت بسیار بالایی می باشد . در این فرآیند ، قوس الکتریکی توسط نازل در مقطع عرضی فشرده شده و این کار باعث افزایش نیروی قوس ، ولتاژ و درجه حرارت قوس می شود . قوسی که در حال عبور از نازل می باشد ، سرعت بالایی گرفته و به شدت داغ شده و در راستای معینی قرار می گیرد . در برش پلاسما دما تا ۲۰۰۰۰ درجه ی سانتیگراد بالا می رود و می تواند هر نوع فلزی را ذوب و حتی تبخیر نماید که در نهایت باعث برشکاری می گردد.

برشکاری با لکتروود زغالی به کمک هوا (AAC) :

وقتی که منطقه ی مورد نظر از قطعه کار ذوب شد ، اگر یک عامل وجود داشته باشد که فلز مذاب را با فشار از محل خارج کند ، نحوه ی انجام کار سریعتر و راحت تر می شود . برای این کار می توان از طریقه ی زیر استفاده کرد. در قسمتی از الکتروود گیر الکتروود زغالی یا گرافیتی ، یک سوراخ کوچک تعبیه شده که از داخل آن هوا با فشار به طرف بیرون رانده می شود. کنترل جت هوا بوسیله ی یک شیر دستی که در روی دسته ی الکتروود گیر تعبیه شده انجام می گیرد. فشار هوا ، فلز ذوب شده را با سرعت از منطقه ی مذاب به بیرون می راند و معمولا مقطع تمام شده ی کار طوری است که قطعه را می توان بدون آماده سازی مجدد جوشکاری نمود. فشار هوای دستگاه بین ۱۰۰ تا ۶۰ تغییر می کند . استفاده کردن از هوای متراکم ارزان بوده چون قسمت زیادی از هوای معمولی از نیتروژن تشکیل می شود و N یک گاز خنثی می باشد ، کیفیت برشکاری معمولا خیلی عالی می باشد . بطور کلی الکتروود ها را به دو دسته تقسیم می کنند : (1) زغالی (۲) گرافیتی

در موقع کار ، الکتروود لخت زغالی یا کربنی در تمام طول خود داغ می شود ، چون کربن در برابر عبور جریان الکتریسیته از خود مقاومت نشان می دهد ، به این ترتیب سطوح داغ الکتروود کربنی اکسید شده و قطر آن به تدریج کم می شود . برای کاهش دادن دما و به لحاظ کم کردن اکسیداسیون ، بعضی اوقات از الکتروودهای زغالی مس اندود استفاده می کنند . گرمای ایجاد شده در این الکتروودها کمی کمتر از الکتروودهای لخت مشابه است زیرا پوشش مزبور ، اکسیداسیون آنها را کاهش می دهد.

مراحل انجام کار به شرح زیر است :

- ۱- با توجه به قطر الکتروود ، جریان مناسب را انتخاب می کنیم.

- ۲ - کمپرسور هوا را روشن کرده و بوسیله ی رگلاتور دستگاه ، فشار مناسب را تنظیم می کنیم. فشار هوا را در کمترین حد ممکن قرار می دهیم ، فشار مزبور باید طوری باشد که فقط فلز مذاب را از منطقه ی برشکاری دور کند .
- ۳ - الکتروود را در الکتروودگیر قرار می دهیم . الکتروود باید طوری قرار بگیرد که حداکثر ۶ اینچ از طول آن بیرون از گیره بماند . نکته ی مهم این است که نوک الکتروود باید کاملاً تیز باشد .
- ۴ - قوس را روشن کرده سپس شیر هوا را باز می کنیم ، الکتروود را در داخل دو شکاف V شکل قرار می دهیم و آنرا می توان تحت هر زاویه ای تنظیم نمود .
- ۵ - قوس الکتریکی و سرعت حرکت الکتروود را بسته به شرایط و نوع کار برشکاری کنترل نمایید.
- ۶ - در موقع برشکاری کارگر باید مراقب ترشحات فلز مذاب به اطراف که از قطعه کار کنده می شود باشد. این برشکاری را می توان در تمام حالات از قبیل سربالا ، تخت و یا افقی انجام داد .

شیار زنی بوسیله ی الکتروودهای زغالی و هوا :

در بسیاری از موارد برای شیار در آوردن در قطعات فلزی ناچاریم از این سیستم استفاده کنیم . برای مثال می توان آماده سازی صفحات فلزی برای انجام جوشکاری را نام برد .

برای شروع و انجام شیار زنی ، الکتروود را در خلاف جهت حرکت بصورت مایل نگهدارید در این حالت جت هوا دقیقاً در امتداد الکتروود و قوس الکتریکی است . طرح و عمق کار را می توان بوسیله ی زاویه دادن الکتروود و سرعت حرکت کنترل نمود. عرض شکاف را نیز می توان بوسیله ی قطر الکتروود انتخابی کنترل نمود . در حالت کلی عرض شکاف معمولاً $1/8$ اینچ بیشتر از قطر الکتروود مصرفی است .

برای برشکاری با ایجاد شیارهای کم عمق ، زاویه ی الکتروود نسبت به سطح قطعه کار باید تقریباً نزدیک به حالت افقی باشد . شدت جریان لازم و سرعت حرکت هم به عمق شکاف بستگی دارد. هرچه سرعت حرکت الکتروود کمتر باشد ، شیار ایجاد شده عمیق تر خواهد بود .

منابع و مأخذ:

- ۱- تکنولوژی جوشکاری ، تألیف مهندس علی رمضان خانی
- ۲- کتاب درسی هنرستان ، نظام قدیم - رشته صنایع فلزی
- ۳- کتاب جوشکار سازه فولادی ، چاپ سازمان آموزش فنی و حرفه ای